



Toyota C-HR: A luz de controlo do motor acende

Ficha técnica	
Fabricante	Toyota
Modelo	C-HR
Motor	1,2i
Código do motor	8NR-FTS
Ano de fabrico	2016 - 24.07.2018
Sintoma	A luz de controlo do motor acende



A luz de controlo do motor está acesa e os códigos de erro P0300 até P0304 estão registados no módulo de comando

Nos veículos supracitados, equipados com sistema Start/Stop, a luz de controlo do motor pode acender aleatoriamente. Ao mesmo tempo pode ocorrer uma redução do desempenho do motor. No módulo de comando podem estar registados os códigos de erro P0300 / P301 / P302 / P0303 / P0304 (falhas de ignição cilindros 1-4).br/>>br/ O problema pode dever-se a um erro no software do módulo de comando do motor, bem como a bobinas de ignição com defeito.br/ >br/ Para resolver o problema, deve-se primeiro consultar os números de fabrico das bobinas de ignição. Se os números forem anteriores ao código numérico de quatro dígitos 8208, deve-se proceder à substituição das bobinas de ignição. Além disso, deve-se verificar se existe uma atualização do software para o módulo de comando do motor.br/ >br/ A atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via [Hella-Gutmann macsRemote Services](#) ou um [aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs](#). Além disso, é necessário um acesso registado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do

equipamento necessário, é necessário recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.

