



Toyota C-HR: Ruídos provenientes do compartimento do motor

Ficha técnica	
Fabricante	Toyota
Modelo	C-HR
Motor	1,2i
Código do motor	8NR-FTS
Ano de fabrico	2016 - 01.01.2018
Sintoma	Ruídos provenientes do compartimento do motor



Ruídos inespecíficos de batida, provenientes do compartimento do motor

Nos veículos supracitados podem surgir ruídos inespecíficos de batida, provenientes do compartimento do motor. Uma possível causa pode ser a válvula de regulação da pressão de sobrealimentação que pode vibrar, devido a oscilações da pressão. Para resolver o problema deve-se substituir a tubagem de vácuo por uma variante modificada (25781-47030) e montar complementarmente um grampo de fixação (23841-28050).