




Toyota RAV4 — Luz de controlo do motor brilha

Ficha técnica	
Fabricante	Toyota
Modelo	RAV4 híbrido plug-in
Motor	2,5i 16V
Código do motor	A25A-FXS
Ano de fabrico	2021
Sintoma	Luz de controlo do motor brilha
HGS Tool recomendada	mega macs X



A luz de controlo do motor acende — Código de erro P1CCC96

Se a luz de controlo do motor acender repentinamente nos veículos acima mencionados, isso pode estar relacionado com uma avaria no transformador de tensão CC/CC.br/> Em primeiro lugar deve-se ler a memória de erros com um aparelho de diagnóstico [\(p. ex. Hella-Gutmann mega-macs X\)](#) .br/> Se estiver registado o código de erro P1CCC96 (Transformador de tensão CC/CC, erro componente interno), o problema pode estar relacionado com os parafusos de fixação no transformador de tensão CC/CC.br/> A consequente falha de ligação à massa pode originar a mensagem de erro supracitada. A Toyota publicou um comunicado que prevê a substituição dos parafusos de fixação.br/>br/> Para resolver a situação deve-se entrar em contacto com uma oficina autorizada Toyota. Proceder conforme especificado pela oficina autorizada.

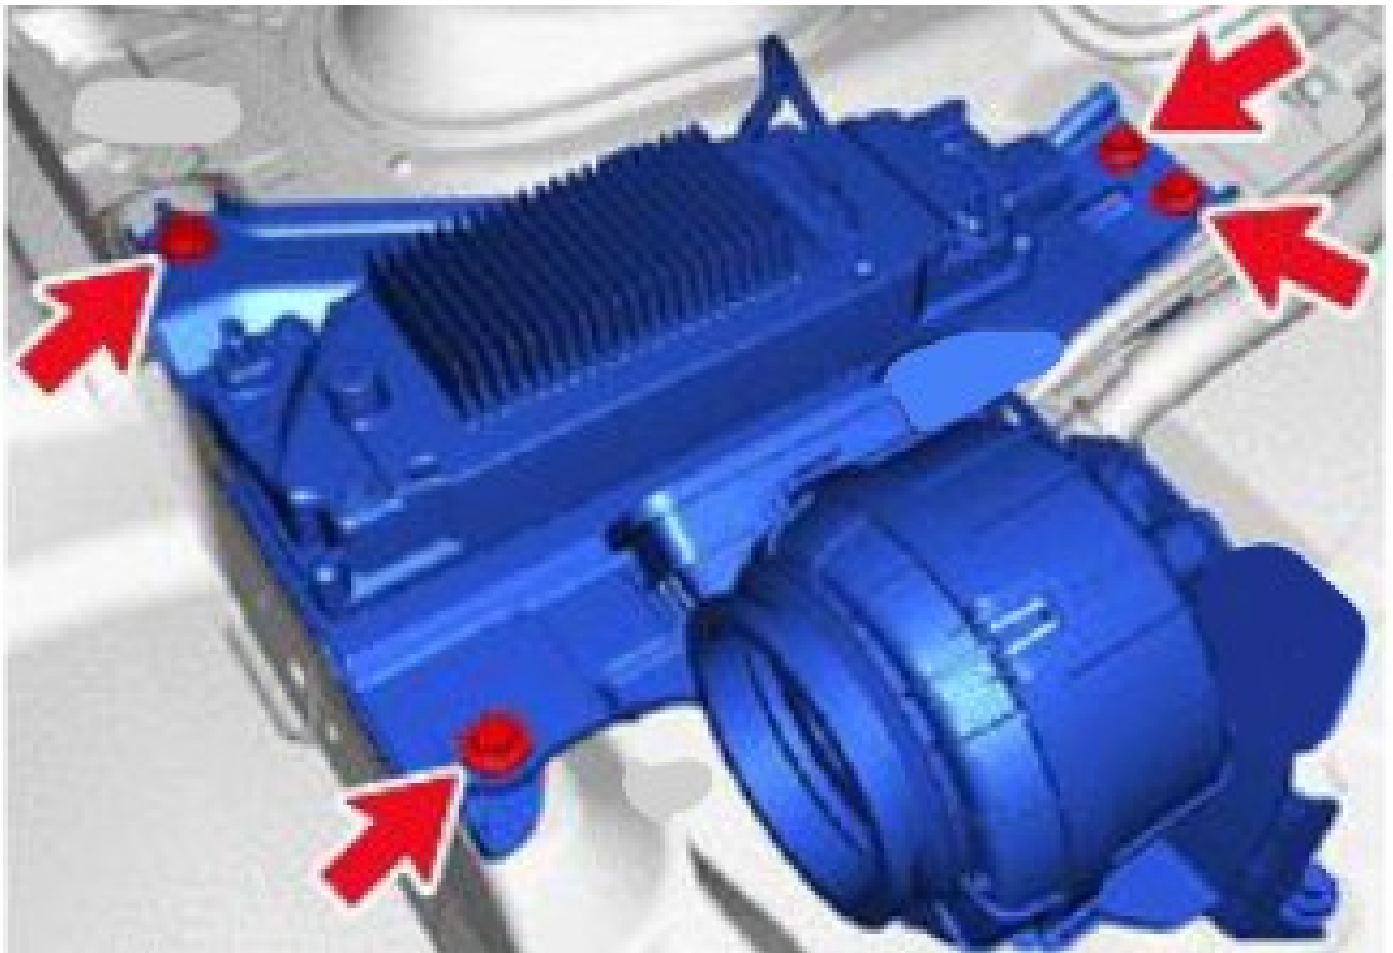

Transformador CC/CC

ⓘ AVISO

Observar neste contexto sempre as instruções de reparação do fabricante automóvel!

Atenção alta tensão:

No âmbito destes trabalhos é muito importante ter em consideração que estes apenas podem ser realizados por uma oficina especializada e por pessoal devidamente qualificado. Prestar atenção aos avisos de reparação, manutenção e de segurança do fabricante automóvel!

