



Toyota Yaris — Ruídos na zona do sistema de refrigeração

Ficha técnica	
Fabricante	Toyota
Modelo	Yaris
Motor	1,0 i (1KR-FE)
Ano de fabrico	Até 2017
Sintoma	Ruídos no sistema de refrigeração



Ruídos às 3200-3500 rpm

Nos veículos supracitados podem surgir ruídos estranhos provenientes do sistema de refrigeração, com uma velocidade de rotação do motor de 3200-3500 rpm. Primeiro deve-se controlar o nível do líquido de refrigeração. Se o nível do líquido de refrigeração estiver correto, a causa do ruído pode dever-se a um termóstato do líquido de refrigeração com defeito. Este deve ser substituído por uma versão modificada (9091603153). De seguida, o sistema de refrigeração tem de ser enchido e sangrado de acordo com as especificações do fabricante automóvel.