

VW CC - Ruídos durante o movimento da direção | HELLA

VW

CC

Ano do modelo: 2011 - 2017

Ruídos durante o movimento da direção

Neste tipo de reparação, o cliente queixa-se de um ruído de atrito na zona da coluna de direção quando o volante é movido/girado.

Se o problema descrito acima for identificado, uma possível causa pode ser a lubrificação insuficiente dos contactos deslizantes do airbag do condutor na coluna de direção.

Notas de reparação:

-Remova o airbag do condutor (Atenção: o trabalho em e com airbags só pode ser realizado por pessoal qualificado).

-Lubrifique os contactos deslizantes do airbag na coluna de direção com o lubrificante especial prescrito pelo fabricante do veículo (G 052 172 M2).

-Reinstale o airbag do condutor.

Posteriormente, deve ser realizado um teste de condução para verificar a reparação e também deve ser realizada uma consulta do código de erro com uma unidade de diagnóstico adequada.

IMPORTANTE:

Tenha em atenção que esses trabalhos de reparação só devem ser realizados por uma oficina especializada autorizada e que as instruções de reparação e manutenção do fabricante do veículo devem ser respeitadas!