

VW Golf 3, Vento, Polo - Código de avaria: 533 - Falha no sinal do sistema de regulação ao ralenti | HELLA

VW Golf 3, Vento, Polo

Código motor: AEE, AEX

Anos de fabrico: 1995- 1999

Funcionamento irregular do motor ou a alta rotação

Código de avaria:

533 "Falha no sinal do sistema de regulação ao ralenti"

Se nestes veículos for detetado o defeito supracitado com os respetivos códigos de avaria, a avaria pode dever-se a sujidade forte na unidade da válvula borboleta por resíduos de óleo de carvão.

Para resolver o problema são necessários os seguintes passos de trabalho.

1. Desmontar a unidade da válvula borboleta, limpar e voltar a montar. 2. De seguida colocar o motor na temperatura de serviço e efetuar com o mega macs o ajuste da posição base da válvula borboleta no menu dos ajustes base. Neste contexto, p. f. considerar os avisos de desmontagem/ montagem do fabricante automóvel.