



VW Polo 6R/6C — Substituição das lâmpadas nos faróis de halogéneo

Ficha técnica	
Fabricante	VW
Modelo	Polo V (6R/6C)
Ano de fabrico	2009–2017
Sintoma	Substituição das lâmpadas nos faróis de halogéneo




Substituição das lâmpadas incandescentes H7

Nos veículos supracitados, a substituição das lâmpadas incandescentes nos faróis de halogéneo pode ser realizada da seguinte forma:

- Desligar a ignição
- Desconectar os faróis da alimentação elétrica, através da desconexão da ficha do cabo de alimentação elétrica
- Desapertar e remover os dois parafusos de fixação ([Figura 1](#)); (para uma desmontagem mais confortável do farol, também é possível desmontar a chapa frontal do veículo, desaparafusando todos os 6 parafusos)
- Retirar o farol cuidadosamente pela frente (sentido de marcha), e prestar atenção para não danificar a pintura do para-choques
- Remover a tampa de proteção traseira para aceder à lâmpada incandescente
- Agarrar o casquilho da lâmpada com 2 dedos e rodar no sentido anti-horário ([Figura 2](#))
- Retirar a lâmpada incandescente
- Retirar a lâmpada incandescente do casquilho ([Figura 3](#))

- Encaixar uma nova lâmpada incandescente no casquilho. Atenção: Não tocar com os dedos na ampola da lâmpada incandescente!
- Em seguida, montar a lâmpada incandescente e o farol na ordem inversa
- Testar o funcionamento
- Controlar a regulação dos faróis

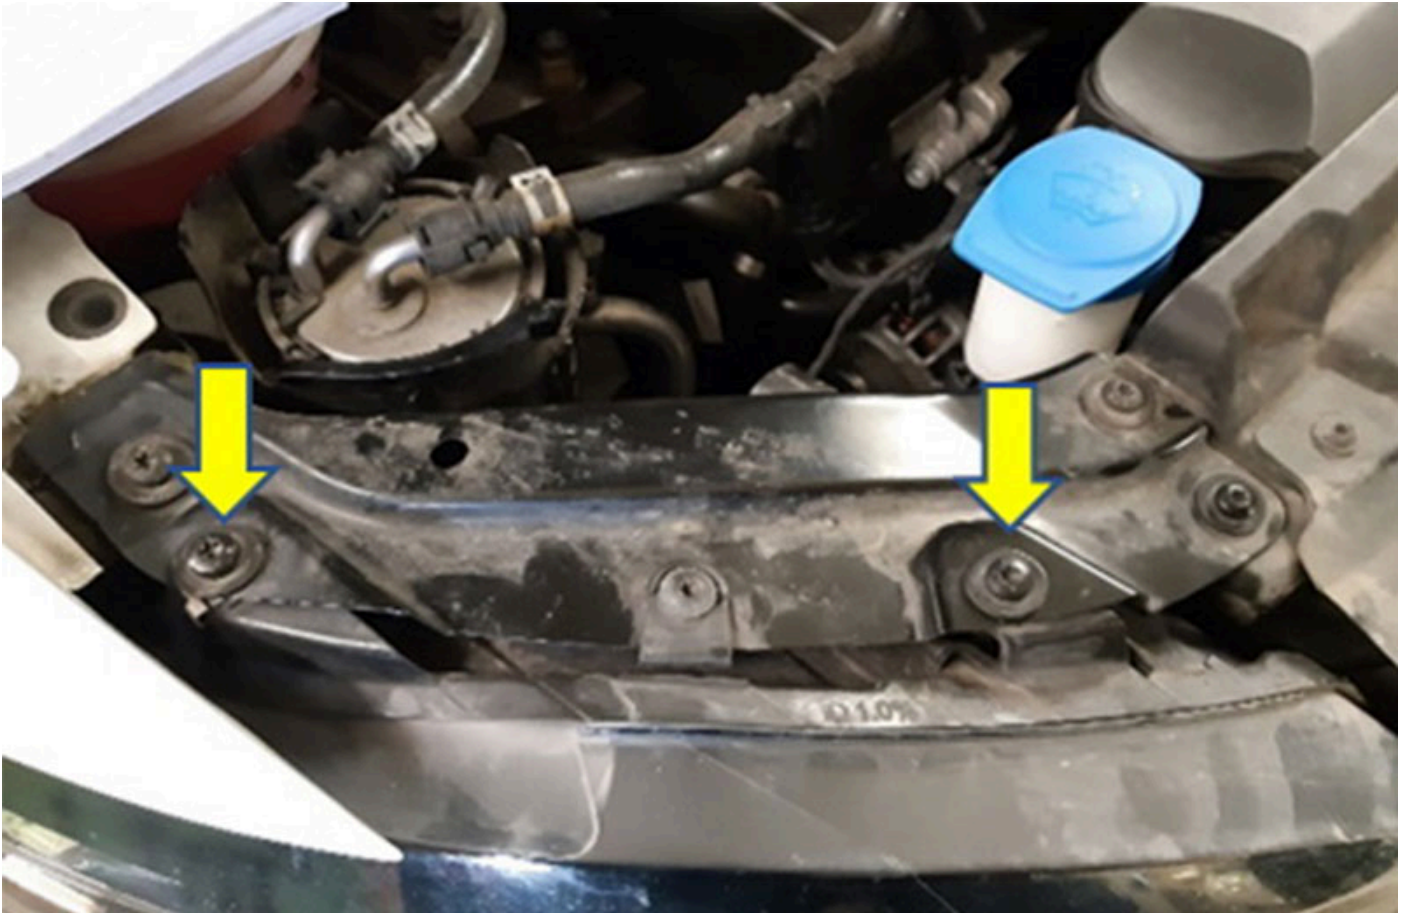

Parafusos de fixação



Rodar a lâmpada incandescente



Retirar a lâmpada incandescente