



## VW T6 — Funcionamento irregular do motor

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Ficha técnica  |                                  |
| Fabricante     | Volkswagen                       |
| Modelo         | Transporter T6                   |
| Motor          | 2,0 TDI                          |
| Ano de fabrico | 2016–2019                        |
| Sintoma        | Funcionamento irregular do motor |



### Funcionamento irregular do motor: a luz de controlo do motor ou a luz de controlo da pré-incandescência acende

Nos veículos supracitados, pode ocorrer um funcionamento irregular do motor. A luz de controlo do motor ou/e a luz de controlo da pré-incandescência acendem. Na memória de erros, pode estar armazenado o código de erro P0191.  
Para resolver a situação, devem ser verificados todos os componentes elétricos e mecânicos relevantes para o sistema, incluindo a alimentação de tensão.  
Caso não seja detetado nenhum erro, a causa pode ser o sensor de pressão da rampa do distribuidor de combustível (Figura).  
Após a substituição do sensor, a memória de erros deve ser eliminada e deve ser efetuada uma prova de estrada.

