



VW Up / Seat Mii / Skoda Citigo — Potência insuficiente do motor

Ficha técnica	
Fabricante	VW Seat Skoda
Modelo	Up Mii Citigo
Motor	1,0 MPI
Código do motor	CHYA
Ano de fabrico	2011–2016
Sintoma	Potência insuficiente do motor
Códigos de erro	P0010 P0016 P0088 P0341



Potência insuficiente do motor: códigos de erro P0010, P0016, P0088, P0341 registados no módulo de comando

Nos veículos supracitados pode ser reclamada uma redução substancial da potência do motor. Na memória de erros estão frequentemente registados os códigos de erro P0010/P0016/P0088/P0341. Estes fazem referência ao comando variável da válvula ou à posição da árvore de cames/cambota. Além das causas prováveis da avaria na zona do acionamento da correia dentada, deve-se prestar especial atenção à válvula de pressão do óleo do comando variável da árvore de cames (ver figura). Entupimentos ou incrustações no orifício do óleo podem dar origem aos sintomas supracitados. Por norma, estes originam um funcionamento incorreto da árvore de cames. Para resolver o problema deve-se limpar a válvula de pressão do óleo no comando da árvore de cames. Em alguns casos, uma substituição imediata pode ser mais vantajosa. Recomenda-se ainda a verificação da área em torno do orifício do óleo na cabeça do motor, relativamente a possível sujidade. Em seguida deve-se limpar a memória de erros

com um aparelho de diagnóstico (p. ex., Hella Gutmann mega macs X). E, por fim, deve realizar-se uma prova de estrada.

