

Volkswagen Golf IV - Iluminação da luz indicadora de avaria | HELLA

Volkswagen

Golf IV

Todos os modelos

Iluminação da luz indicadora de avaria

Se um cliente reclamar do problema acima, isso pode ser causado por lâmpadas de luz de travagem com defeito. Ao ler o código de erro, é indicado um interruptor de luz de travagem com defeito. Após a substituição, o problema persiste e não pode ser resolvido. Portanto, as duas lâmpadas de luz de travagem devem ser verificadas previamente. Se as duas lâmpadas estiverem com defeito (não a barra LED na tampa do porta-malas), essa é a causa provável do problema. Após substituir as lâmpadas, a entrada pode normalmente ser apagada da memória de falhas. As duas lâmpadas defeituosas fazem com que um sinal falso seja enviado do interruptor do semáforo para a unidade de controlo do motor. Isso interpreta o sinal como um interruptor de luz de travagem com defeito.