

Volkswagen Touran - Luz do travão brilha com a ignição ligada | HELLA

Volkswagen

Touran

Ano de fabrico: 2003 até 2006

Luz do travão brilha com a ignição ligada

Se for reclamado o erro supracitado e se, adicionalmente, acenderem as luzes de aviso do ABS, EPC, ESP no painel de instrumentos, o erro pode dever-se ao sensor da embraiagem com defeito (sensor da posição da embraiagem).

No sistema ABS é visualizado o código de avaria 00526 "Sinal implausível do interruptor da luz dos travões".

Neste caso deve verificar-se primeiro o funcionamento do interruptor da luz dos travões. Se não for detetado nenhum defeito no interruptor da luz dos travões, deve-se verificar o fusível n.º 7 na caixa dos fusíveis "Bateria" no compartimento do motor. Substituir o fusível se estiver danificado. Se o fusível voltar a queimar, este defeito pode ser um indício para o erro "Sensor da embraiagem" supracitado. Devido à sua posição exposta e a uma capa de borracha defeituosa, sobre o cilindro do transdutor da embraiagem, pode ocorrer a infiltração de água. Consequentemente a avaria do sensor Hall pode implicar danos no fusível. O fabricante oferece para este efeito um novo sensor Hall com vedante melhorado.

Aviso:

A função de segurança que provoca a iluminação da luz dos travões, em caso de um fusível com defeito, é uma particularidade VW.