

Volkswagen Transporter T4 — Código de erro: 1410 | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2.5 TDI

Código do motor: ACV

Ano de fabrico: 1998-2003

O aquecimento independente não funciona

Código de erro: 1410 “Sobreaquecimento do aquecedor”

No veículo supramencionado, foram detetados os seguintes sintomas de erro:

O aquecimento independente desliga após um curto período de funcionamento e o ventilador do habitáculo é ativado. Com o motor em funcionamento, o aquecimento independente funciona perfeitamente como aquecedor adicional.

O código de erro 1410 “Sobreaquecimento do aquecedor” é lido na memória de erros OBD do aquecimento independente.

Uma das causas pode residir num defeito na bomba de circulação elétrica. O rotor de pás pode soltar-se do veio e, assim, causar um débito insuficiente da bomba. Uma vez que o motor da bomba está a funcionar, não é efetuado qualquer registo na memória de erros relativamente à bomba de circulação.

Neste caso, deve-se verificar a bomba de circulação e, se necessário, substituir.

Neste contexto, ter em atenção os avisos de desmontagem/montagem do fabricante automóvel.