

Volvo V60 - Veículo sem potência | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Código do motor D4204 T5

Ano de fabrico 2010-2013

Veículo sem potência

Código de erro P0299

"Pressão de admissão insuficiente"

Se o erro supracitado for detetado em combinação com o código de erro P0299, este pode estar relacionado com um defeito da mangueira de refrigeração do ar de sobrealimentação.

Devido a um defeito mecânico no suporte da mangueira de refrigeração do ar de sobrealimentação, esta entra em contacto com a polia da correia e é danificada.

Neste caso deve-se controlar a mangueira e o suporte e, se necessário, trocar.

Aviso de reparação!

O fabricante do veículo já identificou o problema e procedeu à substituição da mangueira de refrigeração do ar de sobrealimentação e do tudo do ar de admissão, por componentes modificados, no âmbito de uma ação de serviço. Contudo, é possível que alguns veículos não tenham sido verificados.

Este problema também pode ocorrer noutros modelos que estejam equipados com os mesmos motores.