

Alfa Romeo 147 — Ruídos no travão da roda traseira | HELLA

Alfa Romeo

Tipo 147

Todos os modelos

Ruídos no travão da roda traseira

Desgaste num dos ladosFuncionamento defeituoso do travão de mão

Se for detetado o erro supracitado, uma possível causa pode ser um cabo do travão de mão encravado ou com mau funcionamento.

Devido a uma manga de proteção contra o pó (Fig.) com defeito ou devido a um revestimento com defeito, entra humidade ou sujidade no cabo Bowden. Devido a corrosão ou a danos internos é causado o encravamento do cabo do travão de mão. A alavanca na pinça de travão não retorna para a posição final, o que resulta numa baixa pressão de encosto do calço do travão no disco de travão. A fricção produzida durante a condução produz ruídos indesejados e desgasta simultaneamente o calço do travão e o disco de travão. Neste caso, deve-se verificar os cabos do travão de mão e, se necessário, substituir. Se os calços de travão ou os discos de travão tiverem sido danificados, deve-se proceder igualmente à substituição dos mesmos.



Nota de aplicação

Esta indicação de erro também pode ocorrer noutros modelos Alfa Romeo com o mesmo sistema de travagem.