

Alfa Romeo 159 - Direção assistida faz ruídos | HELLA

Alfa Romeo

159

Todos os modelos

Se o cliente reclamar a falha acima mencionada, a causa podem ser bolhas de ar no sistema de direção. Os ruídos são provocados pela cavitação. Estes ocorrem particularmente durante a fase de arranque com o motor frio.

Através da aplicação de um óleo especial, estas reclamações são, por norma, eliminadas. Proceder neste caso do seguinte modo.

Deslocar o carro para cima de uma plataforma elevadora e subir a plataforma.

Retirar o óleo da servo-bomba do sistema de direção.

Nos motores 1,9 JTD 16V e 3,2 JTS é adicionalmente necessário substituir o reservatório do óleo da servobomba.

Rodar a direção 5 vezes, até ao batente máximo esquerdo e direito.

"Lavar" o sistema de direção com o óleo novo (Tutela GI/R, ISO VG 22, prescrito pela Alfa Romeo).

De seguida preencher o sistema com a quantidade de óleo prevista.

Para purgar o sistema deve-se ligar o motor e rodar o volante 5 vezes até ao batente máximo esquerdo e direito.

Event. adicionar óleo hidráulico.

Controlar a estanqueidade do sistema de direção.