

BMW 5 Series - Avaria da direção assistida | HELLA

BMW

Ano de fabrico de 09.1998 até 09.2000

Avaria da direção assistida

Todos os modelos com Bosch ASC 5.7 ou DSC 5.7 e Servotronic

Se o cliente reclamar a avaria supracitada, uma possível causa pode ser o aparelho de comando do ABS/sistema de aceleração antiderrapagem (ASC) e o programa deestabilidade eletrónico (DSC). A avaria da direção assistida pode fazer-se notar momentos após ligar o motor. Contudo, também pode acontecer que volte a trabalhar normalmenteapós desligar e voltar a ligar o motor. Contudo, o erro volta a aparecer passado pouco tempo. Adicionalmente pode também estar registado o código de avaria 130 (falta de sinaldo velocímetro). Neste caso tem que ser instalado um aparelho de comando atualizado.

Atenção!

Nos veículos equipados com DSC é necessário programar o sensor do ângulo de direção após os trabalhos de reparação.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.