



BMW Série 2 Active Tourer — Avaria de vários sistemas em combinação com o volante multifunções

Ficha técnica

Fabricante

BMW

Modelo

Série 2 Active Tourer (F45)

Motor

Todos

Ano de fabrico

2014–2017

Sintoma

Avaria de vários sistemas relacionada com problema no volante multifunções



Avarias de sistemas ou falhas de funcionamento e código de erro 030410

Nos veículos supracitados podem ocorrer várias avarias/falhas de funcionamento (controlo de velocidade, seleção de velocidade) em combinação com o volante multifunções.
No painel de instrumentos combinado pode ser eventualmente exibida a mensagem de erro “Cruise control failed” (Avaria do controlador de velocidade). Além disso, pode estar registado o código de erro 030410 (MFL LIN slave) no módulo de comando.
A causa destes problemas pode dever-se a uma falha de contacto entre a espiral de contacto do volante e o conector múltiplo na cablagem do volante.
Para resolver o problema, deve-se proceder à substituição da espiral de contacto e da cablagem do volante. Para isso, recomenda-se a entrar em contacto com o fabricante do automóvel ou com um concessionário autorizado da marca.

AVISOS

Esta informação eventualmente também é aplicável a outros modelos BMW.

