

BMW Série 7 — Sistema de travagem chia | HELLA

BMW Série 7 E 65/66 Todos os modelos Ano de fabrico 2001–2008 O sistema de travagem no eixo dianteiro e traseiro chia quando os travões são aplicados ligeiramente. Se for detetado o defeito supracitado, esse pode estar relacionado com a indicação de desgaste dos calços dos travões. Quando os travões são aplicados ligeiramente, o contacto de aviso pode arrastar no disco de travão, causando um chiar incómodo. Neste caso, deve-se verificar os contactos de aviso e, se necessário, substituir por versões já modificadas. Referência OE: Contacto de aviso dianteiro 34356778037 Contacto de aviso traseiro 34356778038 Números das peças sobressalentes HELLA Contacto de aviso do calço do travão, eixo dianteiro: 8DK 355 250-201 Contacto de aviso do calço do travão, eixo traseiro: 8DK 355 250-531 Aviso de reparação Neste contexto, recomenda-se a verificação do desgaste dos discos de travão e dos calços de travão e, se necessário, a respetiva substituição.

7 Series E 65/66

All models

Model year 2001–2008

Front and rear axle brake system squeals when applying light braking force

If the above fault occurs, it may be associated with the brake lining wear indicator. When applying light braking force, the thermal contact on the brake disk may drag, thereby causing an unpleasant squeal. In this case, the thermal contacts must be checked and, if required, replaced with the new versions.

OE part number: front thermal contact 34356778037

rear thermal contact 34356778038

HELLA spare part numbers

Brake lining thermal contact, front axle:

Brake lining thermal contact, rear axle:

Repair note

In this case, it is advisable to check the brake disks and brake linings for wear and, if necessary, replace them.