

Dacia Duster - Avaria da luz de pisca lateral | HELLA

Dacia

Dacia Duster

AF: 2010 - 2018

Avaria da luz de pisca lateral

Se no veículo supracitado for reclamada a avaria da luz de pisca lateral (Fig.1), o problema pode dever-se a um cabo de ligação com defeito.

Devido a uma instalação incorreta do cabo (Fig.2), o cabo de conexão ou o isolamento do mesmo pode ser danificado, durante a marcha do veículo (trepidações, vibrações, etc.), nas arestas agudas da carroçaria ou no bordo agudo da dobra, podendo sofrer uma rutura de fio ou até provocar um curto-círcuito.

Para analisar os erros deve-se desmontar a roda e o revestimento da cava da roda (Fig. 3). Reparar corretamente o cabo danificado. De seguida, deve-se garantir uma instalação correta do cabo (eventualmente prever uma proteção das arestas agudas).

Realizar um teste de funcionamento (Fig.4).

Fig. 4