



# Fiat 500 X — Chiadeira durante a travagem

## Ficha técnica

Fabricante	Fiat
Modelo	500 X
Modelos	Todos os modelos, até ao chassis n.º: 0P318018
Ano de fabrico	Desde 2014 -
Sintoma	Chiadeira durante a travagem



## Fiat 500 X — Chiadeira

Nos veículos supracitados, pode ser audível um ruído de chiadeira proveniente da área dianteira do veículo durante a travagem. O ruído ocorre principalmente durante travagens a baixa velocidade, até o veículo parar completamente.

A causa deste problema pode dever-se à utilização excessiva de fixador de roscas. O fixador de roscas, entre a manga do eixo e o suporte da pinça de travão no eixo dianteiro, impede que os componentes fiquem perfeitamente nivelados.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo:

- Retirar e descartar os parafusos de fixação do suporte da pinça de travão do eixo dianteiro
- Limpar as superfícies de encosto das mangas dos eixos e dos suportes das pinças de travão
- Inserir novos parafusos de fixação com fixador de roscas e apertar com o binário especificado pelo fabricante do veículo