

# Fiat Seicento Funcionamento irregular do motor | HELLA

**Fiat Seicento**

**Todos os modelos com motor de 899ccm**

**Fábrica na Polónia**

**Funcionamento irregular do motor**

**Nenhum registo na memória de avarias**

Se no veículo supracitado for reclamado um funcionamento irregular do motor, sem que esteja registado um erro no aparelho de comando, o problema poderá estar relacionado com o cabo de massa dianteiro do lado direito. Um endurecimento do material de isolamento pode provocar a rutura do cabo na zona da base do tubo dos cabos. O ponto de massa encontra-se (no sentido de circulação) no lado direito, por cima da caixa da roda, atrás do farol.

A queda de tensão causada pela falha na massa interfere negativamente no funcionamento dos componentes do sistema de injeção e provoca que o aparelho de comando desloque os limites de adaptação para compensar as falhas. Neste caso deve-se controlar ainda a cablagem, proceder à sua reparação ou substituição.

## **Aviso importante de segurança**

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.