

Ford Focus C-Max — Código de erro: C1288 | HELLA

Ford Focus

Modelo: C-Max 1,6 16 V TDCI

Ano de fabrico: a partir de 2006

Todos os modelos com ABS/ESP

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: C1288

Sensor de pressão

Falha no circuito elétrico

Se o erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão de travagem.

O sensor de pressão deteta a pressão de travagem no sistema hidráulico e transmite o valor para o módulo de comando. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando. Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema ABS. Se todos os valores de medição corresponderem aos valores nominais, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS e não pode ser substituído separadamente.

Em caso de avaria, é necessário substituir a unidade completa.

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.