

Hyundai IX 35 - O motor não arranca | HELLA

Hyundai

IX 35

Ano de construção: 03/2011

O motor não arranca

Motor de arranque não funciona

Nenhum erro no módulo de comando

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um interruptor com defeito no pedal da embraiagem.

Os interruptores (Switch Assy-Ignition Lock, figura 1+2) têm a função de impedir a ativação do motor, se o pedal da embraiagem não for premido ou for parcialmente premido.

Os interruptores podem ser verificados com um aparelho de diagnóstico (verificação dos parâmetros; blocos dos valores de medição) e com um multímetro.

Resolução:

Substituir interruptores com defeito

Os interruptores estão localizados no pedal da embraiagem (figura 3)

- Interruptor 1. Ref. OE 938403K000
- Interruptor 2. Ref. OE 938402E000

Figura 3

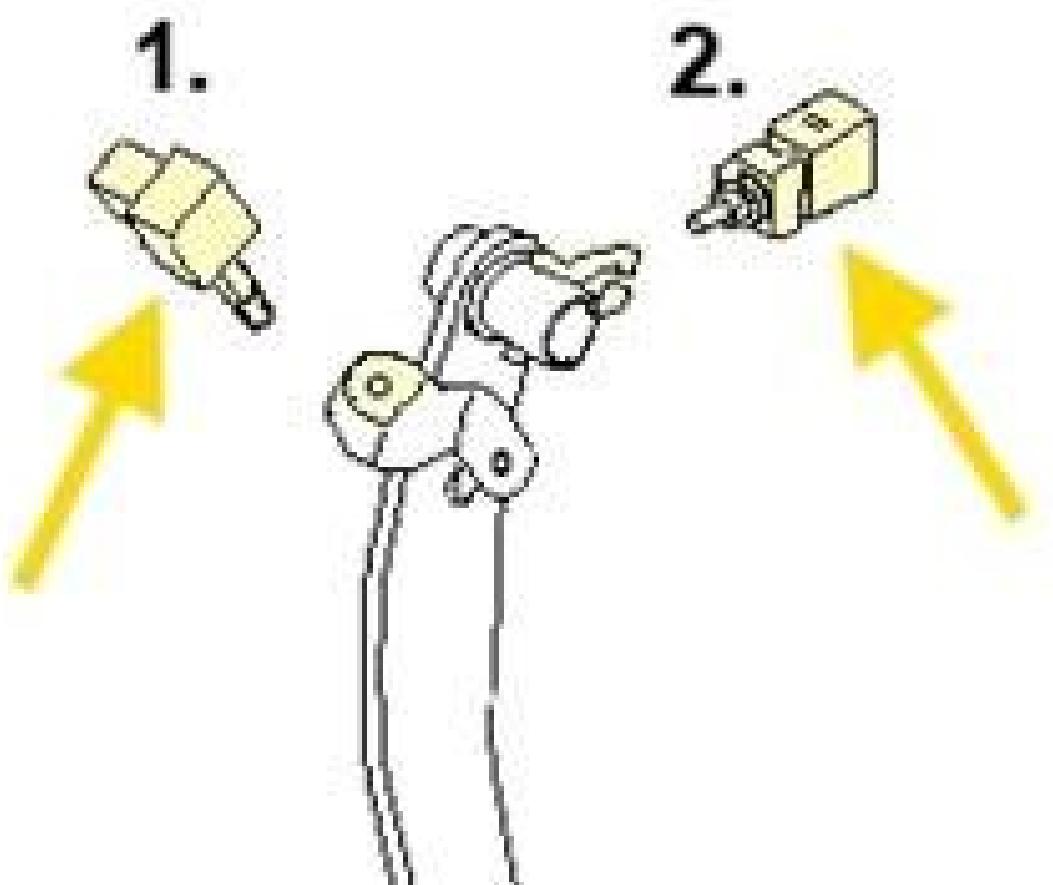


Fig. 3



Fig. 1

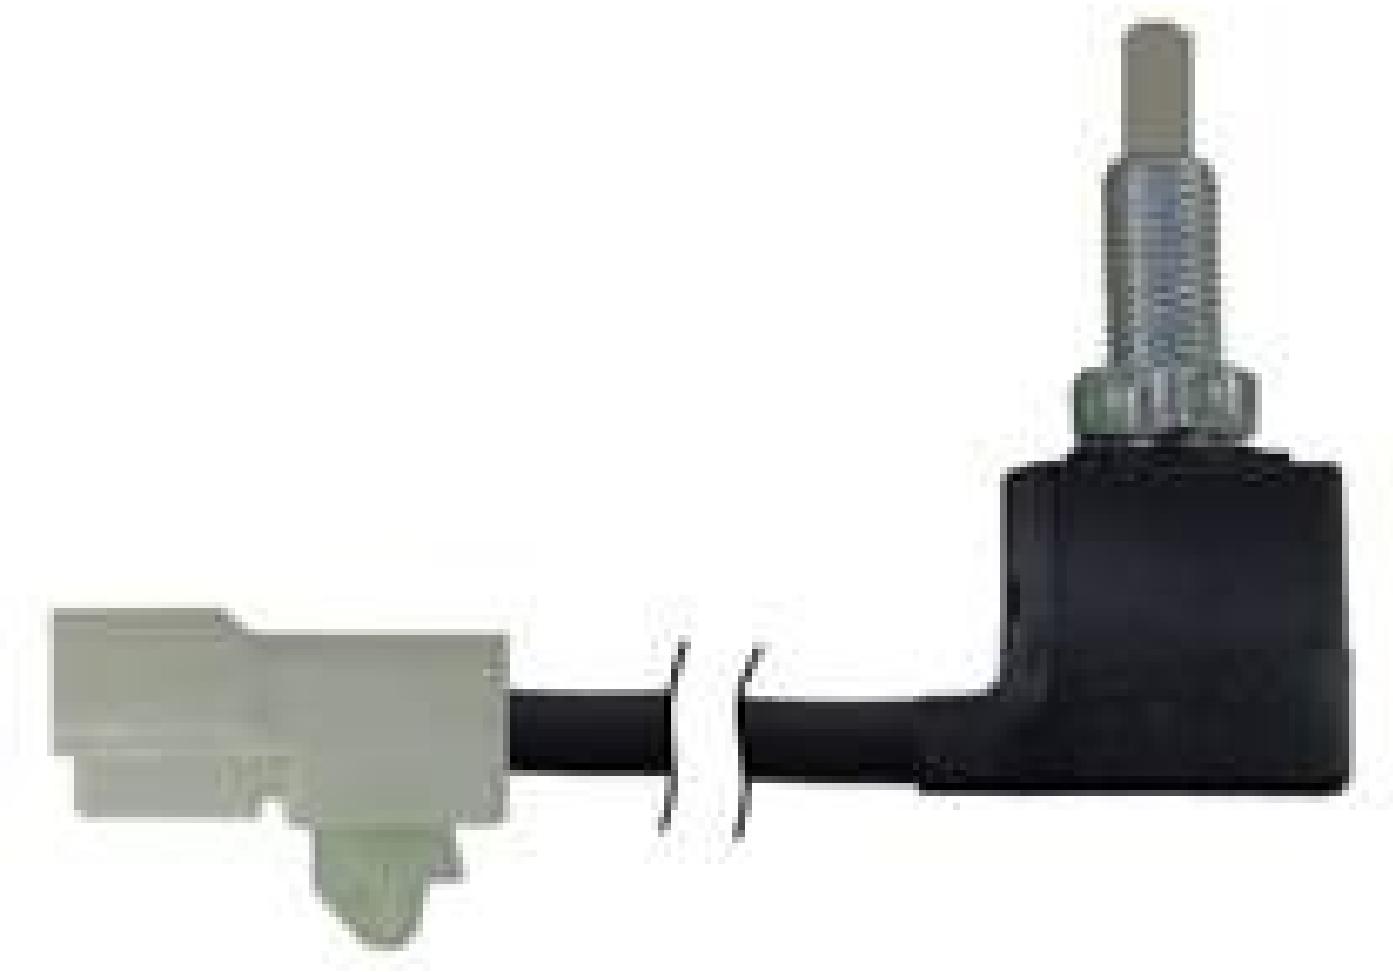


Fig. 2

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.