

Lancia, todos os modelos — A luz de controlo do motor acende | HELLA

Lancia

Musa

Todos os modelos:

VIN: 1039844–1047932

Código do motor:

188A9.000

188B2.000

A luz de controlo do motor acende.

Se, nestes veículos, a luz de controlo do motor (MIL) brilhar e o código de erro P0180 também estiver registado na memória de erros, uma possível causa é um mau contacto no sensor da temperatura do combustível.

O código de erro P0180 é equivalente a uma falha de funcionamento: (circuito elétrico, cablagem, sensor da temperatura do combustível, módulo de comando do motor).

Além disso, a caixa do filtro de combustível deve ser inspecionada visualmente quanto à data de produção (foto/etiqueta, ver seta tracejada). Se o código de data for 2835, a caixa do filtro de combustível deve ser substituída.

Caixa do filtro de combustível:

N.º de peça sobressalente 46849581

Código do motor: 188A9.000


N.º de peça sobressalente 46849581

Código do motor: 188B2.000 até ao ano de fabrico 03/06

N.º de peça sobressalente 51772541

Código do motor: 188B2.000 a partir do ano de fabrico 03/06

Aviso: assegurar o encaixe correto do conector (posição/ver seta).

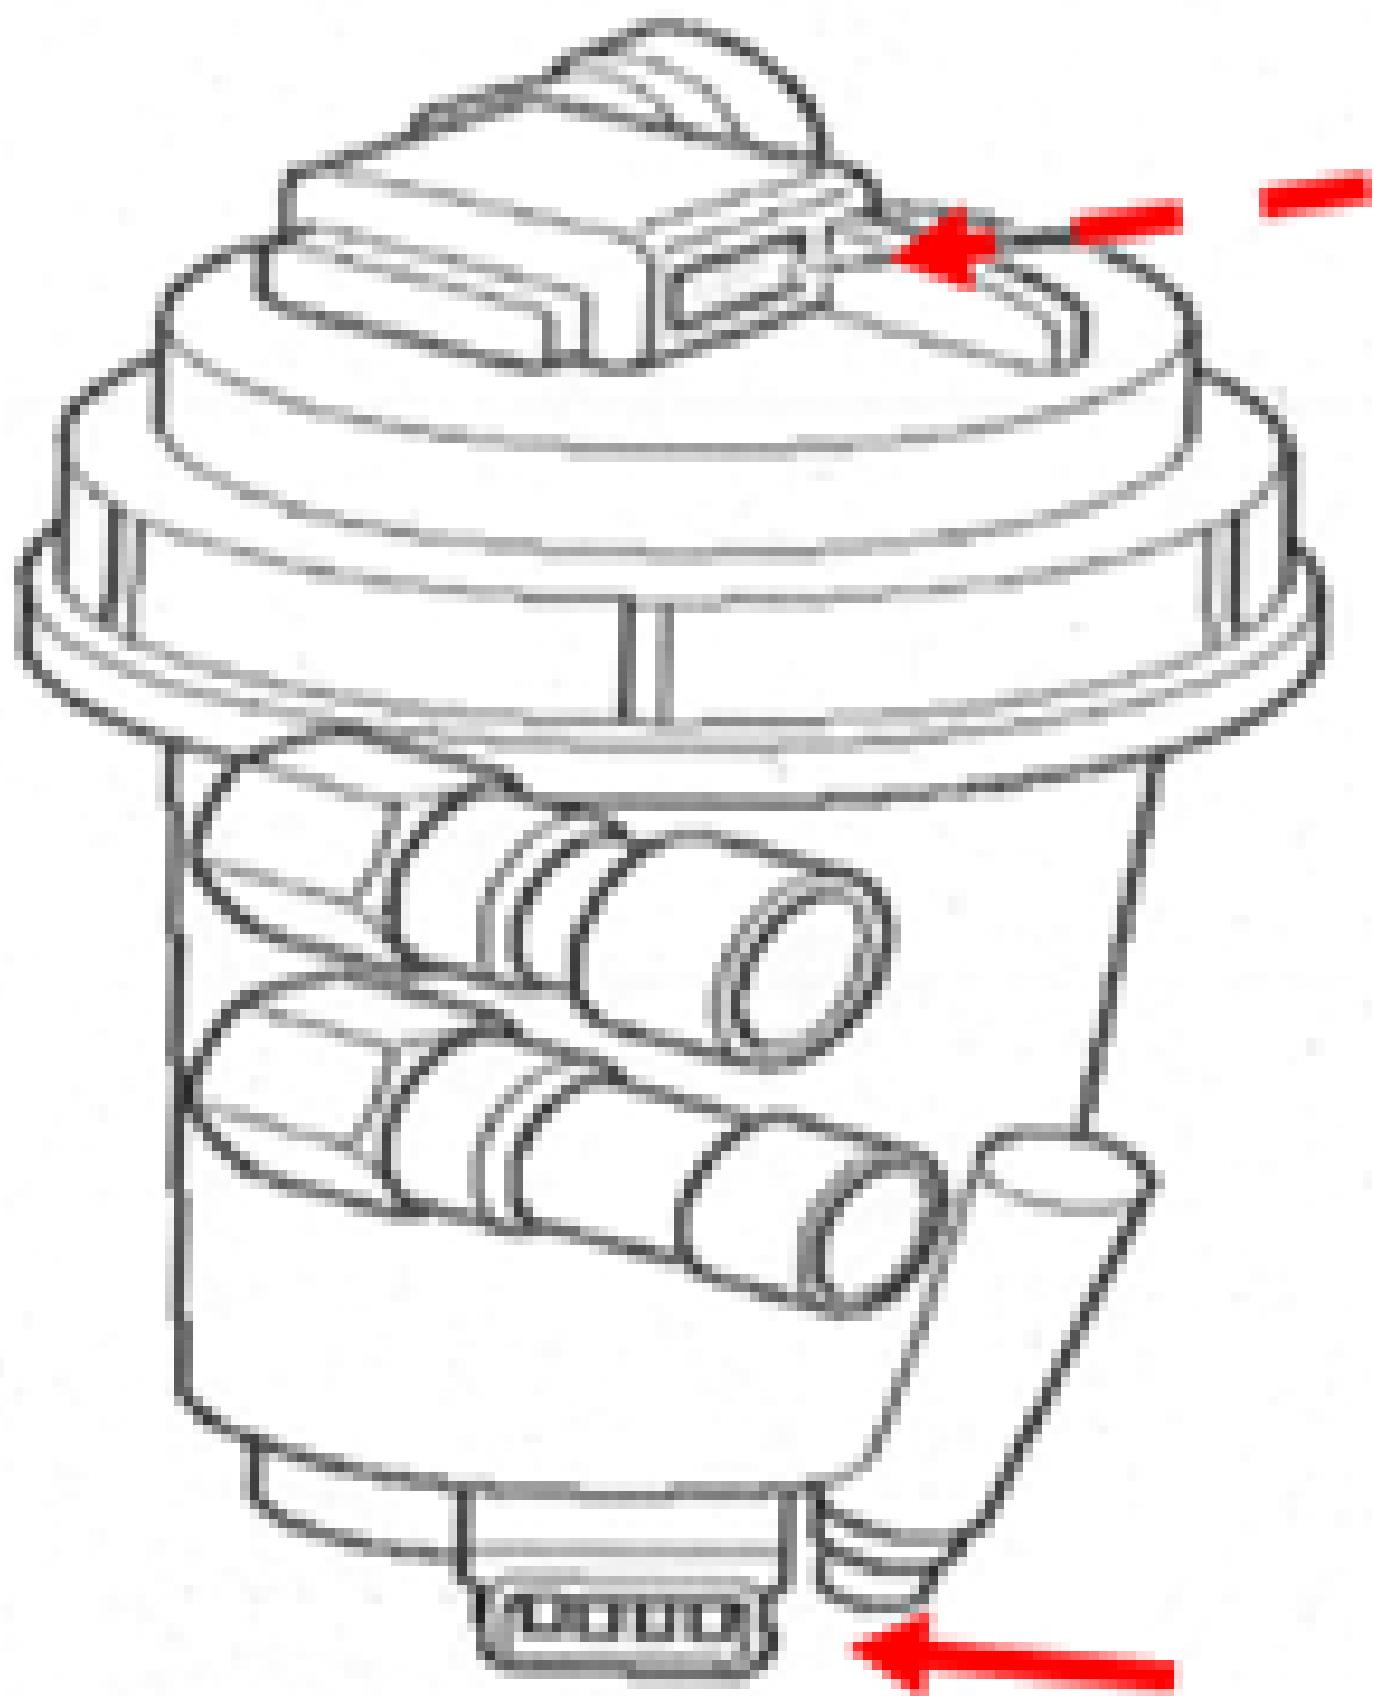

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.