

# Lancia Ypsilon — Código de erro C 1131 | HELLA

**Lancia**

**Ypsilon (843)**

**VIN: 3002025–3082107**

**Todos os modelos com programa eletrónico de estabilidade (ESP) / Código de erro C 1131**

## **A luz de aviso ESP brilha**

Se o código de erro supracitado for detetado em combinação com a iluminação da luz de controlo do ESP, o problema pode dever-se ao sensor para a pressão do líquido dos travões. Uma avaria na plausibilidade do sinal, na avaliação da pressão, origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema ESP. Se todos os resultados de controlo corresponderem aos valores nominais, deve-se substituir o sensor de pressão.

## **Aviso**

O sensor da pressão do líquido dos travões está montado dentro da unidade hidráulica (A) e não pode ser substituído individualmente.

Em caso de danos, é necessário substituir a unidade hidráulica completa.

