

# Lancia Ypsilon — Vibrações e ruídos no eixo dianteiro | HELLA

**Lancia Ypsilon (843)** Código do motor: Todos os modelos Ano de fabrico: 2003–2011 Vibrações e ruídos no eixo dianteiro Se for reclamado o problema supracitado, este pode estar relacionado com os calços de travão do eixo dianteiro. Estas vibrações ou ruídos ocorrem principalmente em pisos irregulares. Neste caso, é possível que, por razões construtivas, os calços de travão montados de fábrica entrem em contacto com o suporte da pinça de travão. Se o ruído for suprimido com uma travagem ligeira, os calços de travão devem ser verificadas no âmbito do diagnóstico e, se necessário, substituídas. Aviso O fabricante do veículo oferece calços de travão modificados como parte de uma medida de reparação. Código do motor: 169 A4000 e 188 A4000 Referência OE: 71741261 Código do motor: 350 A1000 e 843 A1000 Referência OE: 71741260

**Engine code: all models**

**Model year: 2003 - 2011**

## Vibrations and noises on the front axle

If the above-mentioned fault is detected, its cause can often be found in connection with the brake pads of the front axle. These vibrations or noises mainly occur when driving takes place on uneven roads and surfaces.

This may lead to the brake pads installed ex-factory knocking against the brake caliper carrier as a result of the construction. If the noise is suppressed by a slight braking action, in this case the brake pads must be checked as part of a diagnostic action and renewed where applicable.

## Note

In the scope of a corrective action, modified brake pads have been offered by the vehicle manufacturer.

Engine code: 169 A4000 and 188 A4000

OE part number: 71741261

Engine code: 350 A1000 and 843 A1000

OE part number: 71741260