



Land Rover Range Rover IV — Lâmpada de controle do airbag brilha

Ficha técnica

Fabricante	Land Rover
Modelo	Range Rover IV (LG)
VIN	LG000001 – LG118277
Ano de fabrico	2013–2014
Sintomas	A lâmpada de controle do airbag brilha. Podem estar registrados diversos códigos de falha.



Land Rover Range Rover IV — Lâmpada de controle do airbag brilha e possível registro de códigos de falha referentes ao airbag.

Se for detectado o problema acima mencionado, uma possível causa pode ser uma conexão por engate do airbag lateral com defeito ou desconectada.

Para excluir outras possíveis causas de falha, deve-se controlar a periferia em redor do sistema de airbag.

Neste caso, a falha se deve a um contato permanente entre a conexão por engate do airbag lateral ([Figura 1 pos. 3](#)) e a almofada do encosto do banco ([Figura 1 pos. 1](#)).

Solução:

- Desmontar o revestimento externo do encosto do banco
- **Identificar a área assinalada (Figura 1 pos. 2) da almofada do encosto do banco**
- **(Figura 1 pos. 1) e cortar com uma ferramenta adequada (p. ex. faca)**
- **Verificar o engate correto da conexão por engate (Figura 1 pos. 3)**
- Posicionar a conexão por engate na área cortada
- **(Figura 2 pos. 4 e 5) e fixar sem tensão**
- Montar o revestimento externo do encosto do banco
- Desbloquear o sistema de airbag

Em seguida deve ser efetuada uma leitura dos códigos de falha com um aparelho de diagnóstico adequado (event. eliminar os registros na memória de falhas), seguido de um teste de rodagem, a fim de verificar os resultados dos trabalhos de reparo.

ⓘ Aviso para os veículos híbridos!

ⓘ Advertência

Observar, neste contexto, que os trabalhos somente devem ser realizados<shy /> por uma oficina autorizada e que os avisos de reparo e de manutenção têm que ser sempre respeitados!

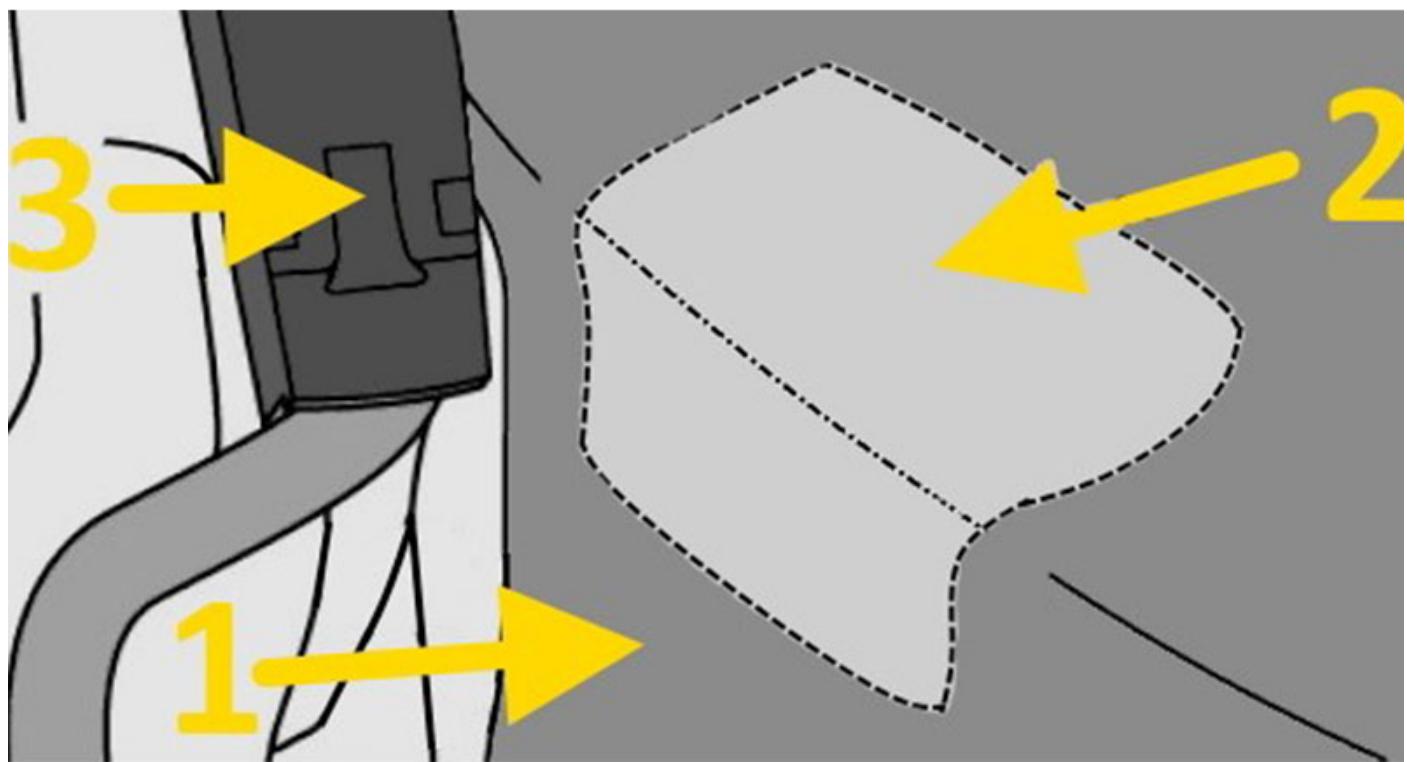


Fig. 1: contato permanente entre a conexão por engate do airbag lateral e a almofada do encosto do banco

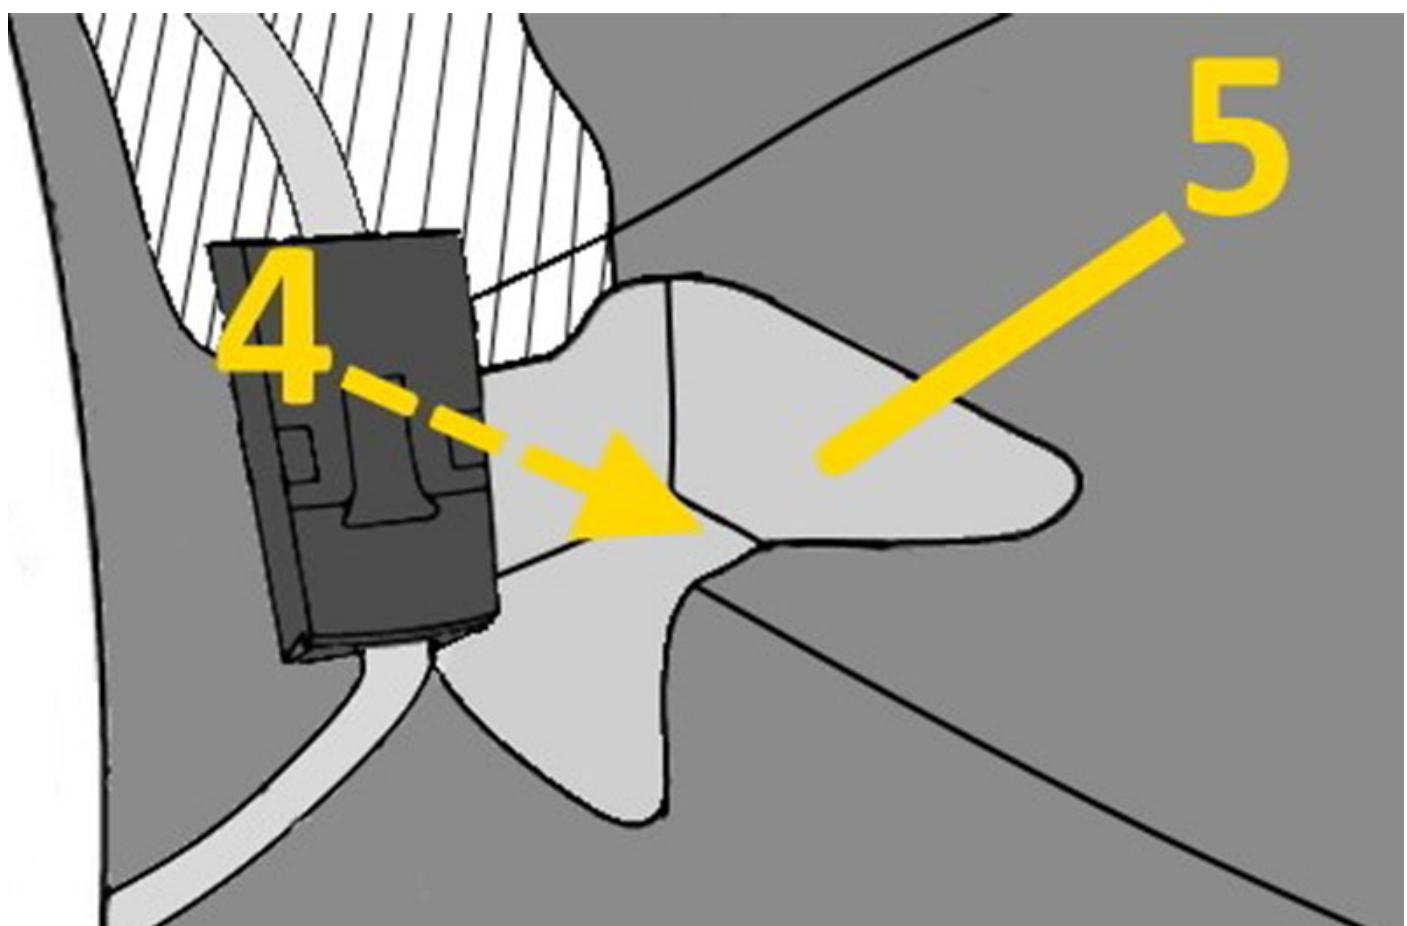


Figura 2: área cortada na área da almofada do encosto do banco