

# **Mazda 3/6 — O motor vai abaixo esporadicamente | HELLA**

**Mazda**

**Série de modelos 3/6**

**Código do motor: PE, PY**

**Ano de fabrico: 2013/10–2014/02**

**Funcionamento irregular do motor**

**O motor vai abaixo esporadicamente**

Nos veículos supracitados, é reclamado que o motor vai abaixo descontroladamente.

O erro pode dever-se a um erro de software no módulo de comando do motor.

Um comando defeituoso da bomba de combustível tem como consequência um fornecimento insuficiente de combustível, um funcionamento irregular do motor e a consequente desativação do motor.

Se não forem detetadas mais quaisquer causas, deve-se controlar a versão do software e, se necessário, proceder à atualização do mesmo.

A atualização apenas pode ser realizada por uma oficina autorizada.

**Aviso de reparação:**

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

**Veículos afetados:**

Mazda 3, VIN: JJMZGJ\*\*\*\*21154413 até -169715

Mazda 6, VIN: JMZBM\*\*\*\*21124994 até -140890