

Mazda 3 — Funcionamento irregular do motor | HELLA

Mazda

Mazda 3

**Todos os modelos com o código do motor MZR-CD
(RF-Turbo)**

Funcionamento irregular do motor.

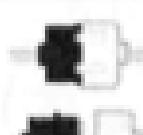
Se for reclamado o erro supracitado, este pode dever-se a uma válvula solenoide do regulador da pressão do combustível com defeito. Podem também ser registadas as seguintes reclamações:

- Desativação esporádica do motor.
- Perda de potência esporádica.
- Dificuldades no arranque a frio.
- O motor não acelera corretamente.

Em determinadas circunstâncias, a luz de controlo do motor pode também acender e o código de erro P0089 pode estar memorizado.

Verificar previamente o circuito do combustível quanto a admissão de ar parasita ou fugas e verificar ou substituir o filtro do combustível.

Aviso relativo à verificação do componente com o conector desconectado.

Klemmen	Leitungsfarbe/Nummer	Prüfbedingung	Richtwert
A u. B	gr/rt u. gn/ws	 	20°C 2,10

Se não forem encontradas falhas, pode assumir-se que a válvula solenoide do regulador da pressão do combustível está avariada.