



# Mercedes Classe E W211 — Ruídos na área do sistema de suspensão dianteiro

## Ficha técnica

Fabricante	Mercedes
Modelo	Classe E W211
Ano de fabrico	2002–2010
Sintoma	Ruído durante a circulação em pisos irregulares



## Ruído durante a circulação em pisos irregulares

Nos veículos mencionados acima, podem ocorrer ruídos inespecíficos, de rangido ou de chiadeira na área do sistema de suspensão dianteiro. Esses ruídos são particularmente percetíveis durante a circulação em pisos irregulares. A causa pode ser a fricção excessiva entre o êmbolo do amortecedor e o batente amortecedor. Para resolver o problema, pode proceder-se da seguinte forma:

- Levantar a manga de proteção contra poeira do amortecedor, de modo que o êmbolo fique visível
- Aplicar lubrificante (A001989845110) no êmbolo
- Voltar a posicionar a manga de proteção contra poeira na posição original
- Realizar uma prova de estrada



## Aviso

