



# Mercedes — Códigos de erro U118A02, B178392, U120B97 — A luz de médios não desliga

## Ficha técnica

Fabricante	Mercedes
Modelo	167/177/213/238/257
Ano de fabrico	2017–2020
Especificidade	Modelos com faróis LED
Sintoma	A luz de médios não desliga; O assistente da luz de máximos não funciona; Códigos de erro U118A02, B178392, U120B97



## No modelo Mercedes 167/177/213/238/257, um erro de software no módulo de comando dos faróis pode dar origem a vários sintomas

Nos veículos supracitados, um erro de software pode fazer com que um farol continue a acender esporadicamente após a iluminação ter sido desligada.

Ao mesmo tempo, é exibida no ecrã multifunções a seguinte mensagem de aviso:

- Luz de médios com defeito
- O assistente adaptativo da luz de máximos não funciona

Paralelamente, os seguintes códigos de erro estão frequentemente armazenados no módulo de comando dos faróis:

- U118A02 (falha de funcionamento da regulação do alcance dos faróis)
- B178392 (avaria no módulo de controlo LED)
- U120B97 (falha de funcionamento dos faróis)

Para excluir outras eventuais causas, todos os componentes em questão do sistema devem ser verificados e a memória de erros deve ser consultada/apagada.

Se não forem encontrados erros, o software do módulo de comando dos faróis deve ser atualizado (ajuste dos parâmetros por recodificação). Para isso, recomenda-se entrar em contacto com um concessionário da Mercedes.

### **Aviso**

Esta informação pode também aplicar-se a outros modelos e anos de fabrico.