

# **MINI R50/52/53 — Perda de líquido de refrigeração | HELLA**

**MINI**

**R50/52/53**

**Ano de fabrico: 2001–2009**

**Motor: W10 B16 A**

## **Perda de líquido de refrigeração**

Se, nos veículos supracitados, for reclamada uma perda de líquido de refrigeração, esta pode dever-se a um tubo flexível do líquido de refrigeração com defeito, nas imediações do alternador.

Especialmente em modelos antigos, o tubo flexível pode entrar em contacto com o parafuso de fixação do alternador e danificar o tubo flexível.

Através de um controlo visual, é possível identificar o possível grau de danificação ou de fuga.

Durante a substituição do tubo flexível, a distância em relação ao parafuso deve ser de, pelo menos, 8 mm. Além disso, deve prestar-se atenção a um alinhamento correto das marcas de referência (tubo flexível e radiador do motor). O ar no sistema de refrigeração deve ser corretamente purgado, após o enchimento do líquido.