

Opel Astra J - A lâmpada de controlo do motor acende esporadicamente | HELLA

Opel Astra J

Código do motor A16LET

Ano de construção 2010

A lâmpada de controlo do motor acende esporadicamente

Código de erro: P0030, P0036, P0053, P0054, P0135

Vários erros da sonda Lambda

Se surgirem as reclamações supracitadas, em combinação com diferentes códigos de erro referentes às sondas Lambda, a montante e a jusante do catalisador, o problema pode dever-se a infiltrações de humidade na cablagem do motor. A consequente formação de corrosão nos conectores pode dar origem às diferentes entradas de erros. O ponto mais crítico que, por norma, é diagnosticado como a fonte do problema, é a ficha elétrica.

No decurso dos trabalhos de diagnóstico dos erros deve-se verificar, nestes veículos, a cablagem e, se necessário, proceder à substituição do termóstato com a respetiva ficha de conexão.

Aviso de reparação

O fabricante automóvel já identificou o problema e procedeu à sua retificação, através de modificações técnicas na produção, a partir do ano de fabrico de 2011.

Neste contexto deve-se prestar sempre atenção aos avisos de reparação e de manutenção do fabricante automóvel.

Este problema também pode ocorrer noutros modelos deste fabricante que estejam equipados com os mesmos motores.