

# Opel Astra J — Código de erro C0277 | HELLA

**Opel Astra J**

**Ano de fabrico 2010–2011**

**Todos os modelos**

**A luz de controlo do travão de estacionamento elétrico brilha e a luz de travão cintila**

**Código de erro C0277 “Circuito elétrico do sensor do pedal do travão”**

Se surgir o erro supracitado e se estiver registado o código de erro C0277 no Body Control Modul (BCM), a causa do erro pode dever-se a uma falha de funcionamento do sensor de posição do pedal do travão.

Neste caso deve ser controlada a posição de montagem e a calibração do sensor do pedal.

Após uma desmontagem/montagem ou substituição do sensor de posição do pedal do travão, é necessária a calibração no BCM, com um aparelho de diagnóstico adequado. Este processo é necessário para definir a posição zero do sensor.

## **Processo de calibração**

- Acionar o travão de estacionamento
- Ajustar a caixa de velocidades automática para a posição “P” (se existente)
- Conectar o aparelho de diagnóstico, p. ex., mega macs 66
- Ler e eliminar os códigos de erro
- Selecionar a função da posição base “Programar posição do pedal do travão”
- Realizar calibração

## **Aviso**

O sensor de posição do pedal do travão deve ser substituído, se o erro persistir após a calibração.

O fabricante automóvel já identificou o problema e utiliza novos sensores.