



Opel Astra-J Sports Tourer — Indicação “Code 16” no display

Ficha técnica

Fabricante	Opel
Modelo	Astra-J
Sintoma	Indicação “Code 16” no display



Opel Astra-J Sports Tourer — Indicação “Code 16” no display

No display (Fig.1) é exibido “Code 16”, com o aviso para consultar o manual de instruções. O código de erro “Diagnosegerät_B3881” é referente à avaria da luz de presença traseira ou do circuito elétrico.

Verificar as funções de luz e trocar a lâmpada incandescente da luz de travão. Para isso, abrir o revestimento de acabamento traseiro e desapertar as duas porcas de orelhas (Fig. 2). De seguida, retirar a luz traseira da carroçaria.

Trocar a lâmpada incandescente P21WP21W (Fig. 3). Controlar os contactos das fichas relativamente a corrosão.

Eliminar, com um aparelho de diagnóstico, eventuais mensagens de erro registadas no módulo de comando. Montagem na ordem inversa.



Fig. 1: no display é exibido “Code-16”

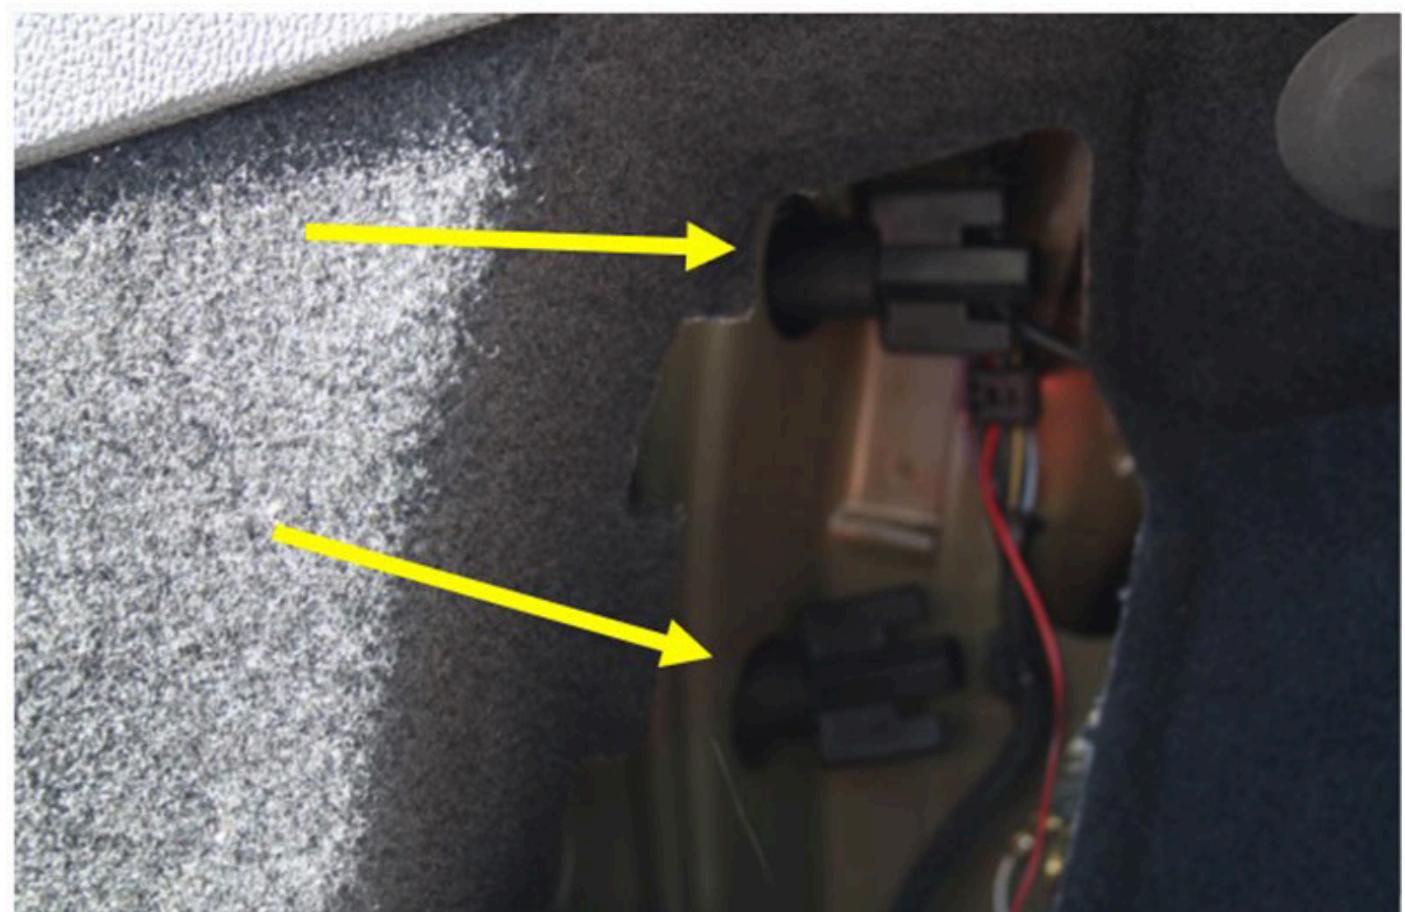


Fig.2: revestimento de acabamento interno

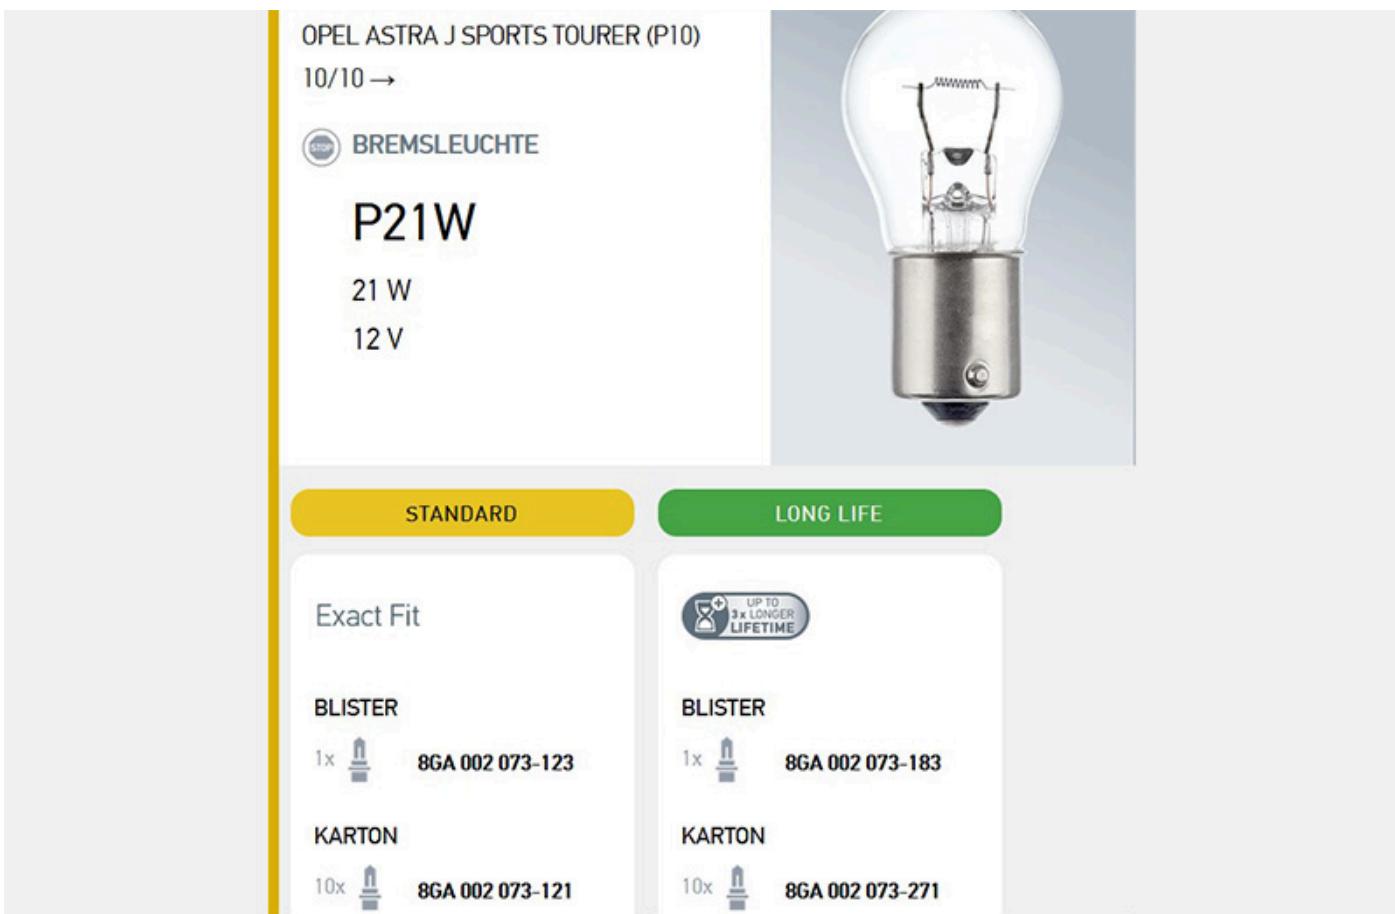


Fig.3: Lâmpada incandescente P21W