

# **Opel Corsa D — Ruído agudo proveniente do compartimento do motor | HELLA**

**Opel Corsa D** Ano de fabrico: a partir de 2010  
**Motor:** A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJRuído agudo proveniente do compartimento do motor. Se, nestes veículos, for reclamado um ruído agudo no habitáculo do veículo, proveniente do compartimento do motor, a bomba de combustível pode ser considerada como uma causa possível. O ruído pode ser permanente (independente da velocidade de rotação) ou pode ocorrer durante um curto período de tempo, durante desacelerações (redução da velocidade de rotação), entre 2000 1/min e 1500 1/min. Nestes veículos, deve estar instalada a bomba de combustível com o número de produção 13252214 (n.º de peça sobressalente: 93190773) (posição da referência, ver seta/Figura 1). Caso esteja instalada a bomba de combustível com o número de produção 13252213, esta deve ser substituída. Este problema afeta os seguintes veículos:  
**Corsa D:** Modelo: 2010 VIN: até A4000001/  
**Motor:** A13DTC, Z13DTJ.  
**Modelo:** 2010 VIN: até A6000001/  
**Motor:** A13DTC, Z13DTJ.  
**Aviso adicional:** Caso esteja instalada a bomba de combustível correta, a tubagem de retorno do combustível também deve ser verificada. Esta pode ser considerada como uma fonte de ruído adicional (n.º de peça sobressalente: 55565103) e deve ser substituída pela tubagem de retorno do combustível (n.º de peça sobressalente: 5583597) para eliminar uma eventual fonte de ruído adicional. Para a verificação do número de produção ou de peça sobressalente da bomba de combustível/tubagem de combustível, proceder da seguinte forma:- Desmontar a superfície do assento do banco traseiro.- Rebater a cobertura de feltro/tampa de serviço (ver Figura 1) para cima.- Verificar a referência da bomba de combustível e, se necessário substituir a bomba de combustível e o anel de

**vedação.- Verificar a referência da tubagem de combustível e, se necessário, substituir.Figura 1Figura 1**

## **Corsa D**

**Model year: from 2010 onwards**

**Engine: A13DTC, Z13DTJ, - A13DTC, Z13DTJ**

**Chirping noise coming from the engine compartment.**

If complaints are made about these vehicles that chirping noises coming out of the engine compartment can be clearly heard in the vehicle's interior, a possible cause of the trouble could be the fuel pump.



Picture 1

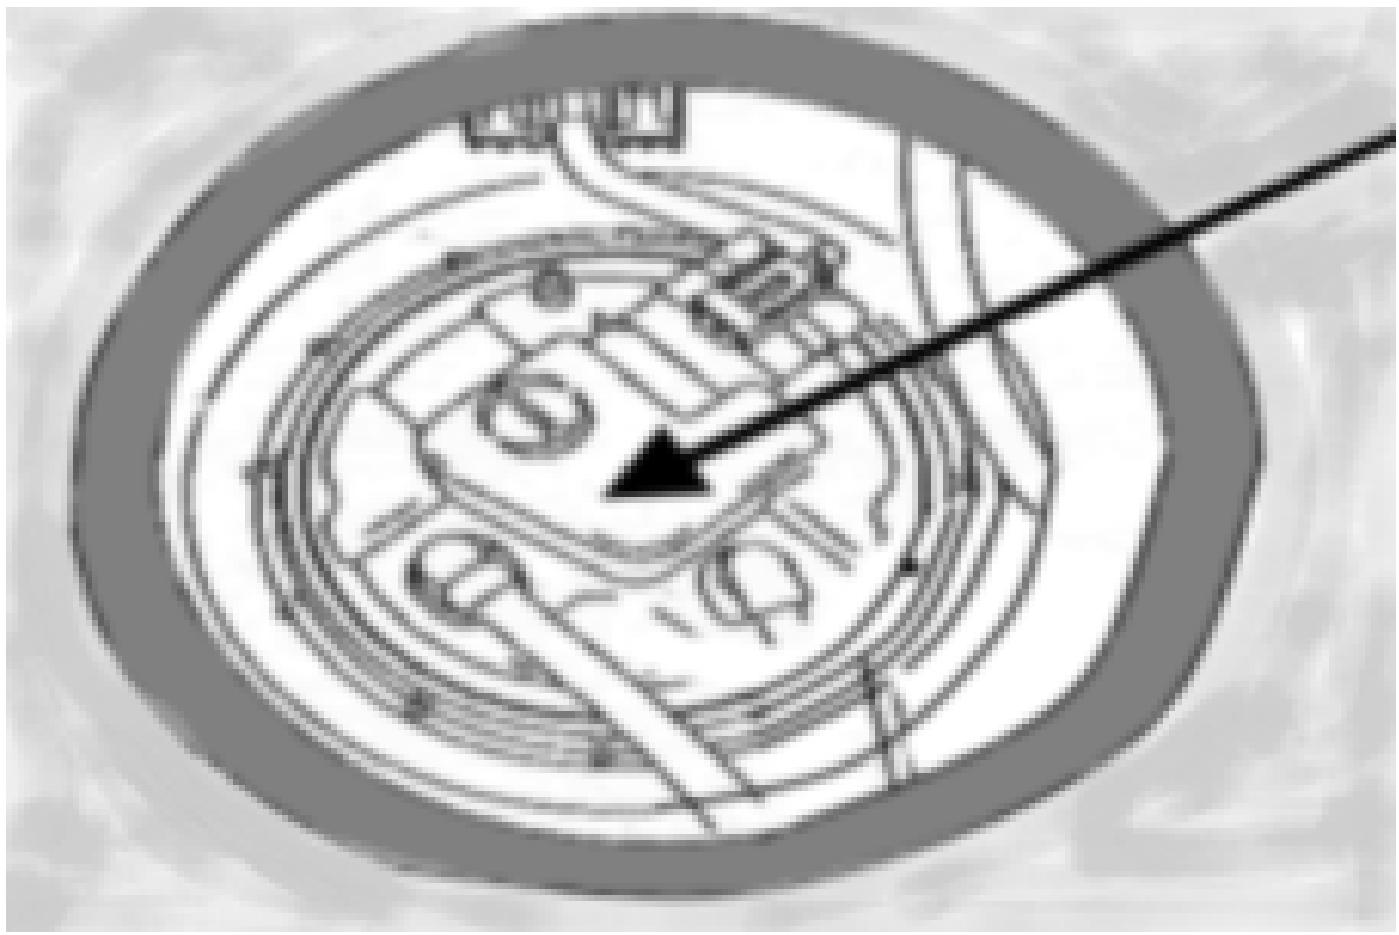


Illustration 1