

Opel Corsa D, todos os modelos — Código de erro C0035 ou C0040 registado no módulo de comando | HELLA

Opel Corsa D Ano de fabrico, a partir de 2007 Todos os modelos Luz de aviso do sistema de travagem antibloqueio (ABS) ativado Código de erro C0035 ou C0040 registado no módulo de comando Se, nos veículos supracitados, estiver registado o código de erro C0035 "Sensor de velocidade de rotação das rodas dianteiras esquerdas" ou C0040 "Sensor de velocidade de rotação das rodas dianteiras direitas", este pode dever-se a sujidade no anel do sensor de ABS. Neste caso, devem ser realizados os seguintes trabalhos, antes de substituir os sensores. Desmontar o sensor de ABS Controlar o sensor, através da abertura na manga do eixo, relativamente a massa lubrificante ou partículas de sujidade Se necessário, limpar o anel do sensor do ABS com um cotonete embebido em produto de limpeza dos travões Secar os componentes com ar comprimido Verificar seguidamente no anel do sensor, se a limpeza alcançou os resultados pretendidos.

Model year: from 2007r

All models

Anti-lock braking system (ABS) warning light activated

Error code C0035 or C0040 issued in the control unit

If the error code C0035 "Front left wheel speed sensor" or C0040 "Front right wheel speed sensor" is read out from the vehicles above, a possible cause for this could be a soiled ABS sensor ring.

In this case, the following work should be carried out before renewing the sensors.

- Remove the ABS sensor
- Check the sensor ring for soiling such as grease or dirt particles through the opening in the steering knuckle
- If necessary, clean the ABS sensor ring using a cotton bud immersed in brake cleaner
- Dry the components with compressed air

Then check the sensor ring if the cleaning has attained the desired result.