

Opel Meriva B — Mensagem de erro, código 84 | HELLA

Opel Meriva B Ano de modelo: 2011 Motor: A17DT/A17DTC/A17DTS Temperatura da entrada de ar demasiado alta/Mensagem de erro, código 84 Potência do motor reduzida Nos veículos supracitados, pode ser exibida a seguinte mensagem no DIC (Driver Information Center): Código 84 (potência do motor reduzida). Devido a problemas térmicos é exibida a mensagem de erro supracitada no DIC. A potência do motor é reduzida. Este problema afeta os automóveis com os seguintes VIN: W0LSH9EF6B4000002–W0LSH9EF7B4408718 Possível causa: A refrigeração do Intercooler é impedida por cobertura incorreta da grelha do radiador. A corrente de ar não consegue refrigerar o Intercooler adequadamente. Resolução: Para resolver o problema, deve-se desencaixar e remover (por fora, pela abertura da grelha inferior) as coberturas da grelha do radiador (desenho, Pos. 1).

Meriva B

Model year: 2011

Engine: A17DT / A17DTC / A17DTS

Air intake temperature too high /

Error message code 84 /

Reduced engine power

On the vehicles listed above, the following message may appear in the DIC (Driver Information Center):

Code 84 (reduced engine power).

Thermal problems may cause the aforementioned error message in the DIC. The engine power is throttled.

Vehicles with the following vehicle identification number are affected:

W0LSH9EF6B4000002 - W0LSH9EF7B4408718

Possible cause:

Cooling of the intercooler is impaired due to incorrect radiator grille covers. The airstream from driving cannot cool the intercooler sufficiently.

Remedy:

To remedy this, the radiator grille covers (drawing, item 1) should be unclipped from outside through the opening in the lower radiator grille and removed.

