

Peugeot 207 — A luz de aviso do ABS brilha | HELLA

Peugeot

Modelo: 207 1,6 16 V HDI FAP

Ano de fabrico: a partir de 2006

Todos os modelos com ABS/Teves MK 60/70

A luz de aviso do ABS brilha

Código de erro: 21248/21249/21252

Sensor da pressão de travagem com defeito

Se um dos códigos de erro supracitados for detetado em combinação com a iluminação da luz de aviso do ABS, o problema pode dever-se a uma falha no sensor de pressão de travagem. Um erro na interpretação do sinal origina um registo de erro no módulo de comando.

Uma vez que não é possível executar uma medição diretamente no sensor, deve-se verificar primeiro a alimentação de tensão e a periferia do sistema de ABS.

Se todos os valores de medição corresponderem aos valores nominais, deve-se proceder à substituição do sensor de pressão.

Aviso de reparação

O sensor de pressão está integrado na unidade hidráulica ABS.

Em caso de danos é necessário substituir a completa unidade