

Peugeot 4007/407/807 — Existem dificuldades no arranque e a potência do motor é insuficiente, a luz de controlo do motor brilha | HELLA

Peugeot Modelos: 4007/407/807 Ano de fabrico: a partir de 2006
Motor: 2,2 HDI FAP, DW12, código: 4HX/4HY Existem dificuldades no arranque e a potência do motor é insuficiente, a luz de controlo do motor brilha. No módulo de comando do motor, estão registados os seguintes códigos de erro:- P0087/135, equivalente a: Pressão do sistema do combustível; pressão demasiado baixa.- P0093/147, equivalente a: Sistema do combustível; fuga de grande dimensão detetada. Neste caso, o filtro do combustível pode estar entupido. A razão para tal é que, devido à utilização do aditivo de combustível Eolys 176 (especificado pelo fabricante do veículo), se formou uma massa semelhante a lama que entupiu o filtro do combustível. Para resolver o problema, o filtro do combustível tem de ser substituído. O fabricante do veículo substituiu o aditivo Eolys 176. Em vez do Eolys 176 (filtro de partículas de geração 1 e 2), é agora utilizado exclusivamente o novo aditivo Infineum (filtro de partículas de geração 3). Para os motores supramencionados, os intervalos de manutenção do filtro do combustível foram subsequentemente reduzidos de 60 000 km para 30 000 km e para 20 000 km, respetivamente. As oficinas especializadas foram informadas e, se necessário, irão verificar os veículos afetados.

Models: 4007 / 407 / 807

Model year: from 2006 onwards

Engine: 2.2 HDI FAP, DW12, Code: 4HX / 4HY

Starting behaviour and engine performance insufficient and also engine warning light is on

The error codes stated below are stored in the engine control module:

- P0087/135 refers to the following:

Fuel system pressure; pressure is too low.

- P0093/147 refers to the following:

Fuel system; extensive leakage detected.

In such a case, the fuel filter can be clogged.

The reason for this could be that, as a result of using the fuel additive, Eolys 176 (fixed by the car manufacturer), a sludge-like mass has formed and then blocked the fuel filter.

In order to remedy the problem, it is necessary to renew the fuel filter.

The car manufacturer has now discontinued the use of the Eolys 176 additive. In place of Eolys 176 (particle filter-generation 1 and 2), it is only the new additive, Infineum (particle filter-generation 3), that is being used.

With all the above-mentioned engines, the maintenance intervals set for the checking of the fuel filter have now been subsequently reduced from 60,000 km to 30,000 or to 20,000 km. All specialist garages have been informed and, if required, these carry out checks on all vehicles affected.