

Renault Espace IV — Ruídos de fricção sem carregar no pedal do travão | HELLA

Renault Espace-IV

Ano de fabrico 2002–2014

Todos os modelos

Travão de disco no eixo traseiro

Ruídos de fricção sem carregar no pedal do travão

Calços de travão desgastados num dos lados

Forte desgaste do disco de travão

Se, nos modelos de veículo supracitados, for detetado este defeito, o problema pode dever-se a um encravamento ou mau funcionamento da guia da pinça de travão. Uma forte oxidação do corpo em alumínio, no interior dos furos, reduz a largura do assento das buchas de amortecimento e provoca o encravamento dos pinos guia.



Resolução

Visto que este defeito não é visível por fora deve-se controlar, no âmbito da reparação dos travões, o bom funcionamento das guias das pinças:

- Desmontar os pinos guia e as buchas de amortecimento e controlar quanto a danos.
- Controlar os furos quanto a danos e, se possível, reparar.

Para estes trabalhos devem ser utilizados escareadores adequados, a fim de reparar o furo uniformemente. No âmbito destes trabalhos de reparação deve-se substituir as buchas de amortecimento e, se necessário, os pinos guia.

Se todavia for detetada uma oxidação avançada e não for possível assegurar uma reparação segura, deve-se proceder à substituição da pinça de travão.



Aviso de manutenção

Se o veículo estiver equipado com um travão de estacionamento elétrico, é necessário desativá-lo antes de iniciar os trabalhos de reparação. Observar neste contexto as respetivas instruções de reparação do fabricante automóvel!

Este problema também pode ocorrer noutras modelos de veículo que estejam equipados com as mesmas pinças de travão

