



# Seat Arona — Ruídos na zona da frente do veículo durante manobras

## Ficha técnica

Fabricante	Seat
Modelo	Arona
Motor	Todos os modelos
Ano de fabrico	2017–2021
Sintoma	Ruídos na zona da frente durante manobras



## Ruídos na zona da frente durante manobras

Nos veículos supracitados é reclamada a seguinte problemática.

Os ruídos podem surgir durante manobras com o veículo.

Uma possível causa é uma fricção indesejada entre a pata telescópica dianteira e o batente do amortecedor.

Para resolver o problema deve proceder-se do seguinte modo.

- Levantar a cobertura de proteção e o batente amortecedor para ter acesso ao êmbolo do amortecedor.
- Limpar todas as superfícies de encosto e aplicar

massa lubrificante à base de silicone, referência G 000 405 A2 shy /> (utilizar apenas o tipo de lubrificante aqui especificado)shy />, nos locais assinalados na figura, nas superfícies de encosto entre o êmbolo do amortecedor e o batente amortecedor

- Montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Repetir a medida no outro lado do veículo.

Em seguida deve ser realizada uma prova de estrada para verificar se a medida de reparação foi bem sucedida.

