



# Volkswagen T6 — Ruídos sibilantes provenientes do compartimento do motor

## Ficha técnica

Fabricante	Volkswagen
Modelo	Transporter T6 (SF/SG)
Motor	2,0 TDI (CAAC/CXFA/CXHA)
Ano de fabrico	2015–2019
Sintoma	Ruídos sibilantes provenientes do compartimento do motor



## Ruído sibilante durante a aceleração

Nos veículos supracitados podem surgir ruídos sibilantes no compartimento do motor, durante a fase de aceleração. Frequentemente não é perceptível qualquer perda da potência e a luz de controlo do motor também não acende.

O problema pode dever-se a tubos flexíveis ou uniões de tubos flexíveis com defeito ou soltas, na zona do Intercooler ([Figura 1](#)).

Além disso, existe também a possibilidade de o próprio Intercooler estar danificado. Na maioria dos casos, a causa do ruído pode ser facilmente detetada através de uma inspeção visual. Vestígios de óleo na superfície ([Figura 2](#)) são sinal de uma fissura, que produz os ruídos previamente referidos.

Para resolver o problema é necessário substituir o Intercooler.

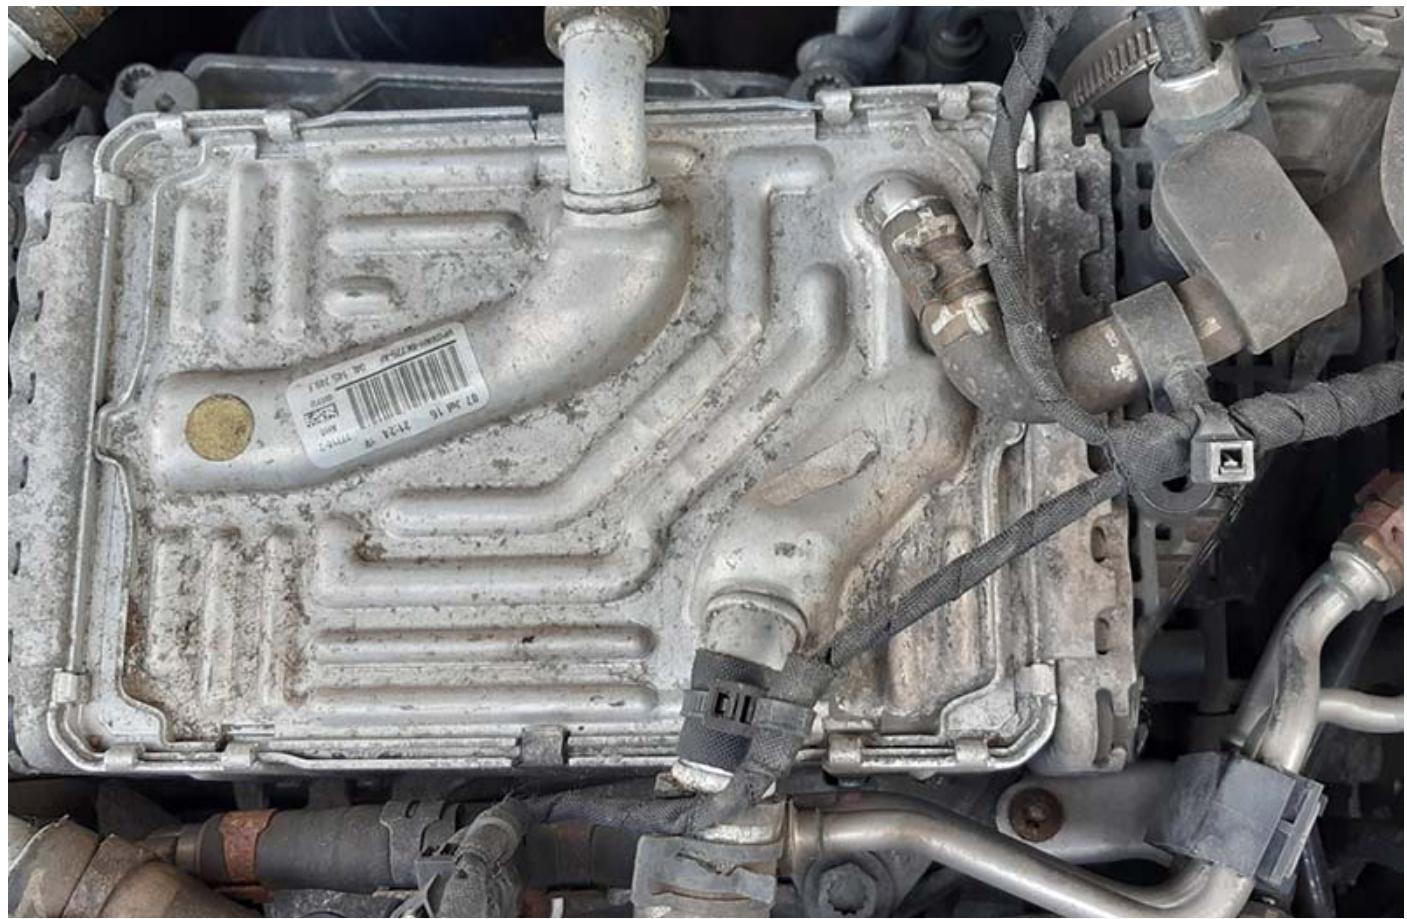


Figura 1: Intercooler

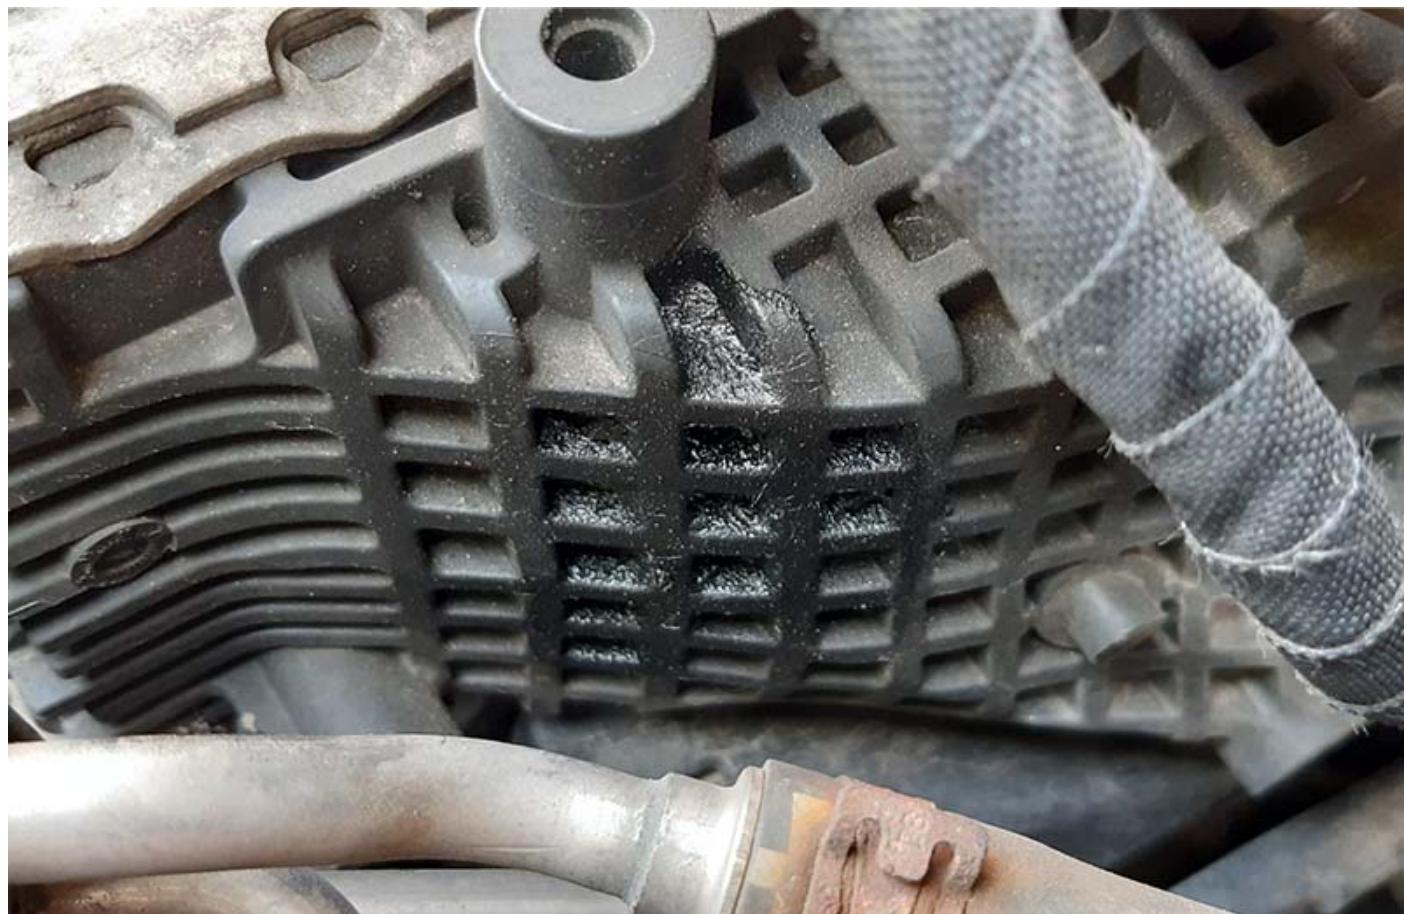


Figura 2: Vestígios de óleo no Intercooler