

# **Seat Ibiza (KJ) — Comportamento atípico da direção | HELLA**

**Seat**

**Ibiza (KJ)**

**Ano de fabrico: 2017.01.31–2017.07.13**

**VIN: ...000324–...029443**

**Comportamento atípico da direção**

**Irritações no sistema de direção**

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a uma fixação incorreta da coluna de direção.

Neste caso, existe a possibilidade de a união roscada, na coluna de direção (ver Figura), ter sido apertada com um binário de aperto incorreto.

Essa fixação incorreta pode originar problemas na condução.

**Resolução:**

Requerer a inspeção imediata do veículo por uma oficina especializada e devidamente autorizada.

Na oficina, o binário de aperto é verificado e, se necessário, a união roscada é fixada com o binário correto (20 Nm + 180°).

Esse trabalho é documentado com um autocolante e a inscrição “45N7”, na zona do encaixe da roda suplementar.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

