

# **Subaru Forester - Ruído sibilante (compartimento do motor) | HELLA**

**Subaru**

**Forester**

**Ano de construção: a partir de 2008**

**Todos os modelos com turbo-diesel**

**Ruído sibilante (compartimento do motor)**

**Perda de potência**

**Nenhum código de avaria**

Se for reclamado o problema supracitado, este pode dever-se a um defeito (ratura, fissura) no tubo do ar de admissão, entre o intercooler e o corpo da válvula borboleta.

Resolução:

Numa primeira fase deve-se efetuar um controlo visual e acústico do compartimento do motor, de modo a excluir a possibilidade de quaisquer outras fontes de avaria. Prestar especial atenção a danos, à fixação correta dos componentes e a sujidade (óleo, ...), etc.

Neste caso, o tubo de admissão está danificado conforme supracitado (fissura na área assinalada, figura 1).

Substituir o tubo danificado por um modelo melhorado, segundo as especificações do fabricante.

Tubo do ar de admissão: n.º OE 21869AA130



Figure 1