

# **Suzuki Swift — A luz de controlo do motor acende | HELLA**

**Suzuki**

**Swift (SG)**

**Todos os modelos com o ano de fabrico 2006–2010**

A luz de controlo do motor acende

Se o cliente reclamar do erro supracitado, este pode dever-se à válvula RGE. Além disso, o código de erro P0400 (Sistema de recirculação dos gases de escape, falha de funcionamento de ciclo detetada) pode estar registado na memória de erros. As carbonizações e outros depósitos provocam o encravamento da válvula. Neste caso, deve proceder-se da seguinte forma:

- Desmontar a válvula RGE e limpar minuciosamente, com produtos de limpeza adequados.
- Em caso de sujidade intensa, o coletor de escape também deve ser desmontado e limpo.
- Após a limpeza, voltar a montar as peças removidas com vedantes novos.
- Em seguida, efetuar uma verificação do sistema.
- Eliminar a memória de erros.