

Suzuki Vitara — Temperatura excessiva do líquido de refrigeração | HELLA

Suzuki Vitara Todos os modelos a partir de 07/96 Código do motor: H20A Temperatura excessiva do líquido de refrigeração, funcionamento irregular do motor. Nos veículos supramencionados, um termóstato do líquido de refrigeração com defeito ou de ação lenta pode causar uma temperatura excessiva do líquido de refrigeração ou a um funcionamento irregular do motor. Se o termóstato do líquido de refrigeração abrir lentamente, uma circulação inadequada do líquido de refrigeração afeta o sistema de refrigeração do motor e pode provocar os sintomas acima referidos. Para resolver este problema, não só o termóstato modificado deve ser substituído, como também a caixa do termóstato deve ser substituída pela caixa do termóstato modificada. Número de peça sobressalente (n.º ET) 1 unidade: N.º ET: 17670-77E10 Termóstato 1 unidade: N.º ET: 17690-77E01 Caixa do termóstato

Vitara

All models from 07/96

Engine code: H20A

A faulty or sluggishly operating coolant thermostat can result in an excessively high coolant temperature or a poorly running engine on the above mentioned vehicles.

If the coolant thermostat opens sluggishly, inadequate coolant circulation will affect the engine cooling system and can result in the above mentioned symptoms. To rectify the problem, it is necessary not only to fit the modified thermostat, but also to replace the thermostat housing with the modified thermostat housing.

Service part no (ET no.)

1 piece: ET no.: 17670-77E10 thermostat

1 piece: ET no.: 17690-77E01 thermostat housing