



Toyota Yaris Hybrid — Sistema híbrido desliga inadvertidamente, em vez de entrar em modo de emergência

Ficha técnica

Fabricante	Toyota
Modelo	Yaris Hybrid
Motor	1,5i 12V HSD
Código do motor	M 15A-FXE
Ano de fabrico	07,2020–11,2020
Sintoma	Sistema híbrido desliga



Sistema híbrido desliga inadvertidamente

Nos veículos supracitados, o sistema híbrido pode desligar repentinamente, durante a aceleração do veículo, em vez de entrar no modo de emergência.
Durante uma forte aceleração pode ocorrer uma patinagem temporária no atenuador de entrada da caixa de velocidades híbrida.
Um erro no software do módulo de comando do sistema híbrido pode implicar a desativação do sistema híbrido. O fabricante automóvel já identificou o problema e disponibilizou uma atualização do software (para veículos fabricados entre 07.07.2020 e 13.11.2020). Esta medida de resolução tem a ID “22SMD-092” e é registada no sistema de garantia.
Uma atualização do software pode, por exemplo, ser realizada via Hella-Gutmann macsRemote Services ou um aparelho de diagnóstico compatível com a tecnologia PassThru, da gama Mega Macs. Além disso, é necessário um acesso registrado ao portal online do fabricante automóvel. Se não dispuser do equipamento ou do acesso necessário, terá de recorrer aos serviços de uma oficina especializada e autorizada.