

# Volkswagen Caddy 2K — O limp-vidros não funciona | HELLA

**Volkswagen Caddy 2K** Ano de fabrico: a partir de 2003  
O limp-vidros não funciona Nos veículos supramencionados, pode ocorrer uma falha de funcionamento do limp para-brisas. Apesar de a ignição estar ligada, o motor em funcionamento quando parado ou em deslocação lenta, o limp para-brisas não funciona. De forma enganadora, o limp-vidros começa a funcionar novamente a uma velocidade de cerca de 25 km/h. Não foi armazenado nenhum erro na memória de erros do veículo. A primeira coisa a fazer é verificar os fusíveis e as ligações dos cabos. Caso não seja encontrada qualquer avaria, verificar o contacto do capô do motor. Estes veículos têm um circuito de segurança para que o braço do limp-vidros não colida com o capô do motor quando este está aberto. Caso não exista qualquer feedback do contacto do capô do motor, o funcionamento do limp-vidros não é ativado pelo módulo de comando. Para resolver o problema, o contacto do capô do motor deve ser verificado, limpo ou, se necessário, substituído.

## Caddy 2K

### Model year: from 2003

#### Windscreen wiper not functioning

There may be a windscreen wiper malfunction in the above vehicles.

Despite having the ignition turned on and having the engine running while stationary or crawling, the windscreen wiper does not work. Confusingly, the windscreen wiper begins to work again from a speed of approx. 25 km/h upwards.

No error is stored in the vehicle's error log.

First it is necessary to check the fuses and cable connections. If there is no fault to be found here, the engine bonnet contact must be checked.

These vehicles have a safety system so that the windscreen wiper arm does not collide with the engine bonnet when the bonnet is open. If there is no response from the engine bonnet contact, operation of the windscreen wiper is not approved by the control unit.

In order to remedy the fault, the engine bonnet contact should be checked, cleaned, and replaced if required.