

VW Golf 6 Plus — Dificuldades na aceleração | HELLA

VW Golf 6 Plus

Todos os modelos

Ano de fabrico 2010–2014

Dificuldades na aceleração

A luz de controlo do motor acende

Códigos de erro: P0225, P1630, P2122

Se o erro supracitado for detetado em combinação com os códigos de erro exibidos, a causa do erro pode estar relacionada com uma conexão de ficha defeituosa no sensor do pedal do acelerador.


Nesta situação, recomendamos o seguinte procedimento:

- Desconectar a ficha (da cablagem) no sensor do pedal do acelerador e controlar se alguns conectores estão soltos ou com defeito. Reparar ou substituir os componentes com defeito
- Controlar o sensor do pedal do acelerador quanto a um funcionamento perfeito. Para isso, deve-se controlar e analisar o sinal num aparelho de diagnóstico ou num osciloscópio
- Eliminar todos os erros na memória dos erros e realizar uma prova de estrada

Aviso!

Neste contexto podem ainda estar registados outros códigos de erro no módulo de comando:

P0226, P0227, P0228, P1631, P1632, P1633, P1634, P1639, P2123, P2127, P2128, P2135, ou P2138.

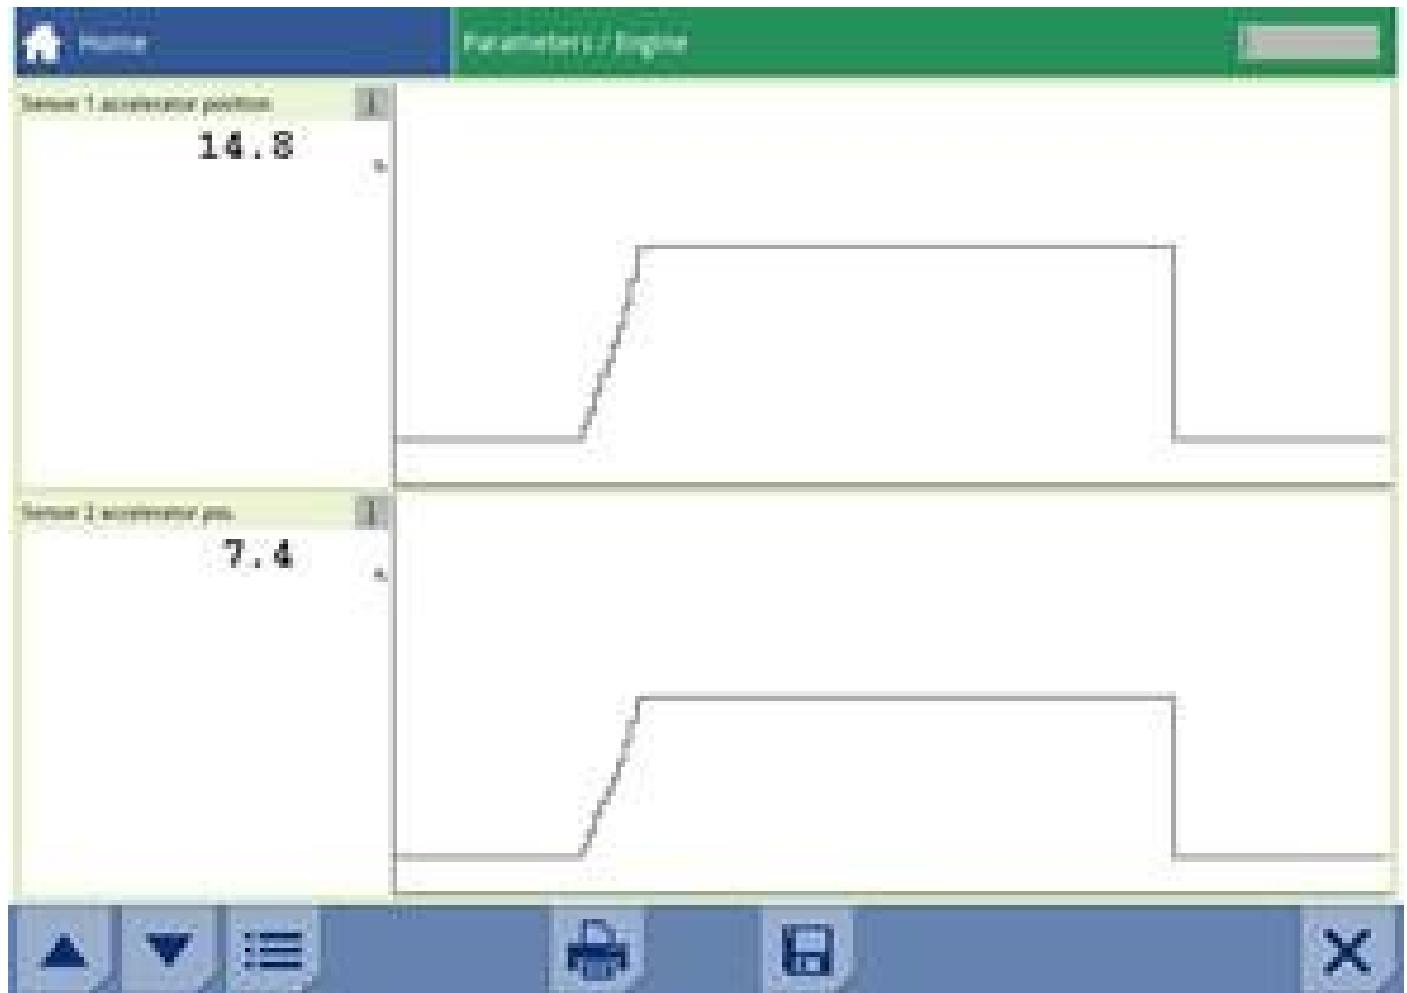

Exemplo: exibição dos parâmetros no aparelho de diagnóstico mega macs 66. Sinal perfeito após aceleração do sensor do pedal do acelerador

ⓘ Aviso importante de segurança

As informações técnicas e dicas práticas foram elaboradas pela HELLA, com o intuito de apoiar as oficinas profissionalmente nos trabalhos do dia a dia. As informações disponibilizadas neste web site apenas devem ser utilizadas por pessoal especializado e devidamente qualificado. Qualquer tipo de impressão, distribuição, multiplicação e comercialização do teor deste documento, mesmo que parcial, só é permitido com a nossa autorização expressa por escrito e com indicação da fonte. Apresentações esquemáticas, figuras e descrições têm apenas a finalidade de facilitar a compreensão e exemplificação e não podem ser utilizadas como base para a montagem ou construção. Todos os direitos reservados.